

# F607



Clamp multimeter

Measure up



|   |    |
|---|----|
| FR - Guide de démarrage rapide .....        | 3  |
| EN - Quick start guide .....                | 10 |
| DE - Schnellstartanleitung .....            | 17 |
| IT - Guida di utilizzo rapido .....         | 24 |
| ES - Guía de inicio rápido .....            | 31 |
| NL - Snelstartgids .....                    | 38 |
| PL - Skrócona instrukcja uruchomienia ..... | 45 |
| RO - Ghid de inițiere rapidă .....          | 52 |
| CS - Stručná úvodní příručka .....          | 59 |
| RU - краткое руководство пользователя ..... | 66 |

**Pince multimètre**  
**Clamp multimeter**  
**Vielfachmesszange**  
**Multimetro a pinza**  
**Pinza multimétrica**  
**Multimetertang**  
**Cęgowy miernik uniwersalny**  
**Clește multimetru**  
**Klešťový multimetru**  
**Токоизмерительные клещи**

# FRANÇAIS

Vous venez d'acquérir une pince multimètre **F607** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi.



ATTENTION, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.



Application ou retrait autorisé sur les conducteurs nus sous tension dangereuse.  
Capteur de courant type A selon IEC/EN 61010-2-032.



Pile 1,5 V.



Isolation double ou isolation renforcée.



Le marquage CE indique la conformité à la Directive européenne Basse Tension 2014/35/UE, à la Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE et à la Directive sur la Limitation des Substances Dangereuses RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE.



La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2012/19/UE : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.



AC – Courant alternatif.



AC et DC – Courant alternatif et continu.



Terre.



ATTENTION, risque de choc électrique, la tension appliquée sur les pièces marquées de ce symbole peut être dangereuse.

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité IEC/EN 61010-2-032 pour des tensions de 1 000 V en catégorie III ou 600 V en catégorie IV à une altitude inférieure à 2 000 m et en intérieur, avec un degré de pollution au plus égal à 2.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

- L'opérateur et/ou l'autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions d'emploi.
- Si vous utilisez cet instrument d'une façon qui n'est pas spécifiée, la protection qu'il assure peut être compromise, vous mettant en conséquence en danger.
- N'utilisez pas l'appareil en atmosphère explosive ou en présence de gaz ou de fumées inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil sur des réseaux de tensions ou de catégories supérieures à celles mentionnées.
- Respectez les tensions et intensités maximales assignées entre bornes et par rapport à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des isolants des cordons, boîtier et accessoires. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- Utilisez des cordons et des accessoires de tensions et de catégories au moins égales à celles de l'appareil. Dans le cas contraire, un accessoire de catégorie inférieure réduit la catégorie de l'ensemble Pince + accessoire à celle de l'accessoire.
- Respectez les conditions environnementales d'utilisation.
- Ne modifiez pas l'appareil et ne remplacez pas des composants par des équivalences. Les réparations ou les ajustages doivent être effectués par du personnel compétent agréé.
- Remplacez la pile dès l'apparition du symbole  sur l'afficheur. Déconnectez tous les cordons avant l'ouverture de la trappe d'accès à la pile.
- Utilisez des protections individuelles de sécurité lorsque les conditions l'exigent.
- Ne gardez pas les mains à proximité des bornes non utilisées de l'appareil.
- Lors de la manipulation des pointes de touche, des pinces crocodile et pinces ampèremétriques, ne placez pas les doigts au-delà de la garde physique.
- Par mesure de sécurité et pour éviter des surcharges répétées sur les entrées de l'appareil, il est conseillé de n'effectuer les opérations de configuration qu'en absence de toute connexion à des tensions dangereuses.

## Définition des catégories de mesure

- **CAT II** : Circuits directement branchés à l'installation basse tension.  
Exemple : alimentation d'appareils électroménagers et d'outillage portable.
- **CAT III** : Circuits d'alimentation dans l'installation du bâtiment.  
Exemple : tableau de distribution, disjoncteurs, machines ou appareils industriels fixes.
- **CAT IV** : Circuits source de l'installation basse tension du bâtiment.  
Exemple : arrivées d'énergie, compteurs et dispositifs de protection.


# 1. NOTICE DE FONCTIONNEMENT

Rendez-vous sur notre site Internet pour télécharger la notice de fonctionnement de votre appareil :

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Effectuez une recherche avec le nom de votre appareil. Une fois l'appareil trouvé, allez sur sa page. La notice de fonctionnement se trouve sur la droite. Téléchargez-la.

## 2. PRÉSENTATION

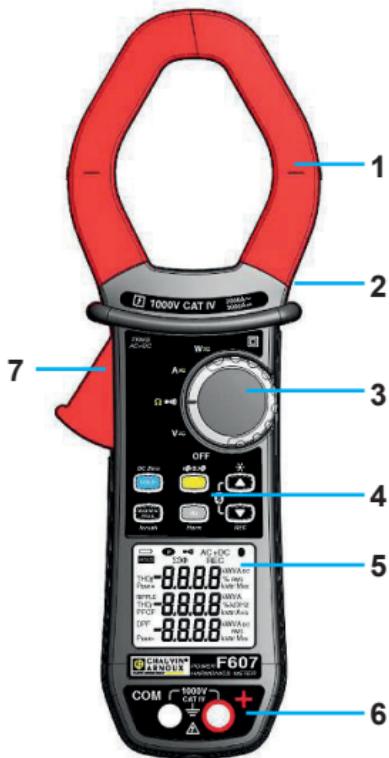

| Rep. | Désignation   |
|------|---|
| 1    | Mâchoires avec repères de centrage (voir les principes de branchements) |
| 2    | Garde physique  |
| 3    | Commutateur   |
| 4    | Touches de fonction   |
| 5    | Afficheur   |
| 6    | Bornes  |
| 7    | Gâchette  |

## 2.1. LE COMMUTATEUR


Le commutateur possède cinq positions. Pour accéder aux fonctions **V~**, **Ω**, **A~**, **W~**, positionnez le commutateur sur la fonction choisie. Chaque position est validée par un signal sonore. Les fonctions sont décrites dans le tableau ci-dessous.

|            |   |
|------------|---|
| <b>OFF</b> | Mode OFF - Arrêt de la pince multimètre   |
| <b>V~</b>  | Mesure de tension (V) AC, DC, AC+DC   |
| <b>Ω</b>   | Test de continuité ), mesure de résistance <b>Ω</b>   |
| <b>A~</b>  | Mesure d'intensité (A) AC, DC, AC+DC  |
| <b>W~</b>  | Mesure de puissances (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Calcul du facteur de puissance (PF), du facteur de déplacement de puissance (DPF) et de l'énergie. |

## 2.2. LES TOUCHES DU CLAVIER

|  |  |
|--|--|
| <b>DC Zéro</b><br>                       | Mémorisation des valeurs, blocage de l'affichage.<br>Compensation du zéro Adc / AAC+DC / Wdc / WAC+DC  |
| <b>1Φ/Σ3Φ</b><br>                        | Sélection du type de mesure (AC, DC, AC+DC)<br>Sélection de mesure monophasée et triphasée   |
|  | Activation ou désactivation du rétroéclairage de l'afficheur<br>Défilement vers le haut des rangs d'harmoniques ou des écrans de résultats en W, MAX/MIN/PEAK<br>Activation ou désactivation du Bluetooth (combiné avec la touche ▼)                     |
| <b>MAX/MIN PEAK</b><br><b>Inrush</b><br> | Activation ou désactivation du mode MAX/MIN/PEAK<br>Activation ou désactivation du mode INRUSH en A  |
| <b>Hz</b><br><b>Harm</b><br>             | Mesures de fréquence (Hz), des taux d'harmoniques (THD) et rangs d'harmoniques<br>Activation ou désactivation du mode comptage d'énergie   |
|  | Défilement vers le bas des rangs d'harmoniques ou des écrans de résultats en W, MAX/MIN/PEAK<br>Activation ou désactivation de l'enregistrement des données courantes en mémoire<br>Activation ou désactivation du Bluetooth (combiné avec la touche ▲). |

## 2.3. L'AFFICHEUR

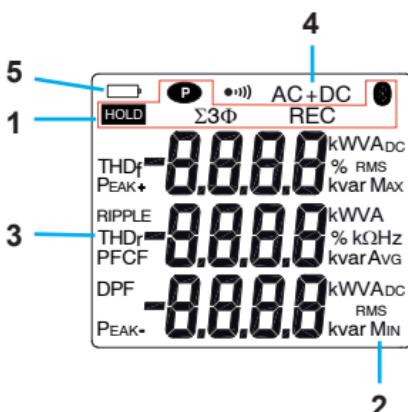

| Rep. | Fonction                                       |
|------|--|
| 1    | Affichage des modes sélectionnés (touches)     |
| 2    | Affichage de la valeur et des unités de mesure |
| 3    | Affichage des grandeurs particulières          |
| 4    | Nature de la mesure (AC ou DC)                 |
| 5    | Indication de pile usagée                      |


| Symboles    | Désignation   |
|-------------|---|
| AC          | Alternatif (courant ou tension)                     |
| DC          | Continue (courant ou tension)                       |
| AC+DC       | Alternatif et continu (courant ou tension)          |
| <b>HOLD</b> | Mémorisation des valeurs et maintien de l'affichage |
| RMS         | Valeur efficace                                     |
| MAX         | Valeur RMS maximale                                 |
| MIN         | Valeur RMS minimale                                 |
| AVG         | Valeur RMS moyenne                                  |
| PEAK+       | Valeur crête maximale                               |
| PEAK-       | Valeur crête minimale                               |
| Σ3Φ         | Mesure des puissances totales en triphasé équilibré |
| V           | Volt  |
| Hz          | Hertz   |
| W           | Watt  |
| A           | Ampère  |
| %           | Pourcentage   |
| Ω           | Ohm   |
| m           | Préfixe milli                                       |

| Symboles  | Désignation   |
|---|---|
| k   | Préfixe kilo  |
| var   | Puissance réactive  |
| VA  | Puissance apparente   |
| PF  | Facteur de puissance  |
| DPF   | Facteur de déplacement de puissance ( $\cos \Phi$ )                           |
| CF  | Facteur de crête  |
| RIPPLE  | Taux d'ondulation (en DC)   |
| THDf  | Distorsion harmonique totale par rapport au fondamental                       |
| THDr  | Distorsion harmonique totale par rapport à la valeur efficace vraie du signal |
| REC   | Enregistrement en mémoire   |
|  | Communication sans fil Bluetooth  |
|  | Test de continuité  |
|  | Affichage permanent (arrêt automatique désactivé)                             |
|  | Indicateur de pile usagée   |

Le symbole O.L. (Over load) s'affiche lorsque la capacité d'affichage est dépassée.

## 2.4. LES BORNES

Les bornes sont utilisées comme suit :

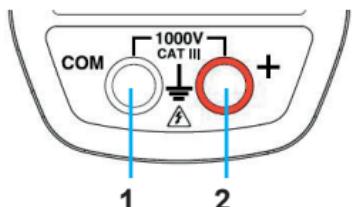


| Rep. | Fonction                |
|------|-------------------------|
| 1    | Borne point froid (COM) |
| 2    | Borne point chaud (+)   |

### 3. MISE EN PLACE DES PILES

Placez la pile fournie avec l'appareil comme suit :

- A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis de la trappe (rep.1) située à l'arrière du boîtier et ouvrez la trappe;
- Placez les 4 piles dans leur logement (rep.2) en respectant la polarité;
- Refermez la trappe et revissez-la au boîtier.

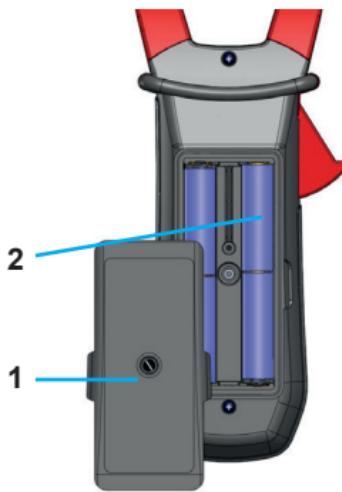

# ENGLISH

You have just acquired an **F607 clamp multimeter** and we thank you.

For best results from your device :

- **read** this user manual attentively,
- **observe** the precautions for its use.



WARNING, risk of DANGER! The operator should refer to this user's manual whenever this danger symbol appears.



Application or withdrawal authorized on bare conductors carrying dangerous voltages. Type A current sensor as per IEC/EN 61010-2-032.



1,5 V battery.



Equipment protected throughout by double or reinforced insulation.



The CE marking indicates compliance with the European Low Voltage Directive (2014/35/EU), Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS, 2011/65/EU and 2015/863/EU).



The rubbish bin with a line through it indicates that, in the European Union, the product must undergo selective disposal in compliance with Directive WEEE 2012/19/EU. This equipment must not be treated as household waste.



AC – Alternating current.



AC and DC – Alternating and direct current.



Earth.



WARNING! Risk of electric shock. The voltage on the parts marked with this symbol may be dangerous.

# PRECAUTIONS FOR USE

This device complies with safety standards IEC/EN 61010-2-032 for voltages of 1000V in category III or 600V in category IV at an altitude of less than 2000m, indoors, with a degree of pollution not exceeding 2.

These safety instructions are intended to ensure the safety of persons and proper operation of the device. If the tester is used other than as specified in this data sheet, the protection provided by the device may be impaired.

- The operator and/or the responsible authority must carefully read and clearly understand the various precautions to be taken in use.
- If you use this instrument other than as specified, the protection it provides may be compromised, thereby endangering you.
- Do not use the instrument in an explosive atmosphere or in the presence of flammable gases or fumes.
- Do not use the instrument on networks of which the voltage or category exceeds those mentioned.
- Do not exceed the rated maximum voltages and currents between terminals or with respect to earth.
- Do not use the instrument if it appears to be damaged, incomplete, or not properly closed.
- Before each use, check the condition of the insulation on the leads, housing, and accessories. Any element of which the insulation is deteriorated (even partially) must be set aside for repair or scrapped.
- Use leads and accessories rated for voltages and categories at least equal to those of the instrument. If not, an accessory of a lower category lowers the category of the combined Clamp + accessory to that of the accessory.
- Observe the environmental conditions of use.
- Do not modify the instrument and do not replace components with "equivalents". Repairs and adjustments must be done by approved qualified personnel.
- Replace the battery as soon as the  symbol appears on the display unit. Disconnect all cords before opening the battery compartment cover.
- Use personal protective equipment when conditions require.
- Keep your hands away from the unused terminals of the instrument.
- When handling the test probes, crocodile clips, and clamp ammeters, keep your fingers behind the physical guard.
- As a safety measure, and to avoid repeated overloads on the inputs of the device, we recommend performing configuration operations only when the device is disconnected from all dangerous voltages.

## Definitions of the measurement categories


- **CAT II** : Circuits directly connected to the low-voltage installation.  
Example: power supply to household electrical appliances and portable tools.
- **CAT III** : Power supply circuits in the installation of the building.  
Example: distribution panel, circuit-breakers, fixed industrial machines or devices.
- **CAT IV** : Circuits supplying the low-voltage installation of the building.  
Example: power lines, meters, and protection devices.

# 1. USER MANUAL

Go to our web site to download the user manual for your instrument:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Search on the name of your instrument. Once you have found it, go to its page. The user manual is on the right side. Download it.

## 2. PRESENTATION

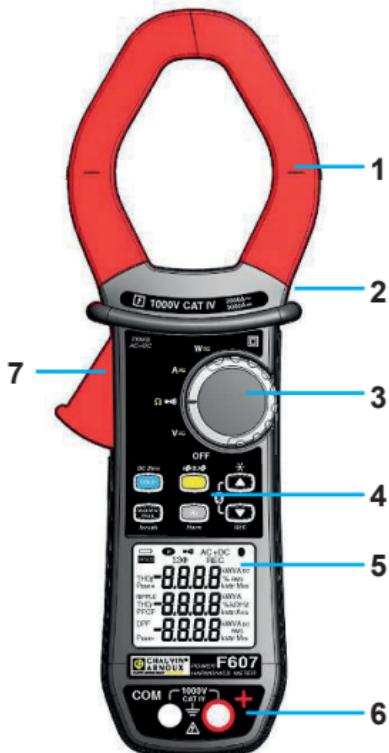

| Item | Designation  |
|------|--|
| 1    | Jaws with centring marks (see connection principles) |
| 2    | Physical guard                                       |
| 3    | Switch   |
| 4    | Function keys  |
| 5    | Display unit   |
| 6    | Terminals  |
| 7    | Trigger  |

## 2.1. THE SWITCH


The switch has five positions. To access the **V~**, **Ω**, **A~**, **W~** functions, set the switch to the desired function. Each setting is confirmed by an audible signal. The functions are described in the table below.

|            |  |
|------------|--|
| <b>OFF</b> | OFF mode – Switches the clamp multimeter off   |
| <b>V~</b>  | AC, DC, AC+DC voltage measurement (V)  |
| <b>Ω</b>   | Continuity test ), resistance measurement <b>Ω</b>   |
| <b>A~</b>  | AC, DC, AC+DC current measurement (A)  |
| <b>W~</b>  | Power measurements (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Calculation of the power factor (PF), of the displacement power factor (DPF), of the energy |

## 2.2. THE KEYS OF THE KEYPAD

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <br><b>DC Zéro</b>           | Storage of values, disabling of display.<br>Zero correction ADC / AAC+DC / Wdc / WAC+DC  |
| <br><b>1Φ/Σ3Φ</b>            | Selection of the type of measurement (AC, DC, AC+DC)<br>Selection of single-phase or three-phase measurement   |
| <br><b>Backlighting</b>      | Activation or de-activation of the backlighting of the display unit<br>Scrolling up of orders of harmonics or of pages of results in W, MAX/MIN/PEAK<br>Activation or de-activation of Bluetooth wireless transfer (associated with ▲ key) |
| <br><b>MAX/MIN PEAK</b>      | Activation or de-activation of the MAX/MIN/PEAK mode<br>Activation or de-activation of the INRUSH mode in A  |
| <br><b>Hz</b><br><b>Harm</b> | Measurements of frequency (Hz), of total harmonic distortion (THD), and of orders of harmonics<br>Activation or de-activation of the energy metering mode  |
| <br><b>REC</b>               | Scrolling down of orders of harmonics or of pages of results in W, MAX/MIN/PEAK<br>Activation/de-activation of recording of current data in memory<br>Activation or de-activation of Bluetooth wireless transfer (associated with ▲ key)   |

## 2.3. THE DISPLAY UNIT

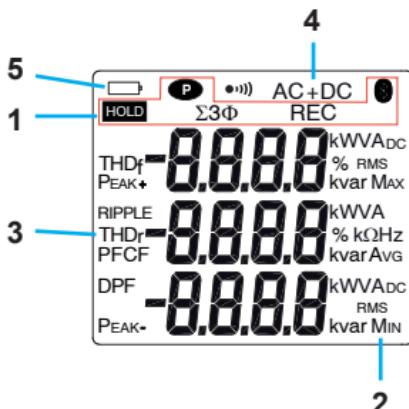

| Item | Function                                  |
|------|---|
| 1    | Display of the modes selected (keys)      |
| 2    | Display of the measurement value and unit |
| 3    | Displaying specific quantities            |
| 4    | Type of measurement (AC or DC)            |
| 5    | Spent battery indication                  |


| Symbol      | Designation                                   |
|-------------|---|
| AC          | Alternating current or voltage                |
| DC          | Direct current or voltage                     |
| AC+DC       | Alternating and direct current or voltage     |
| <b>HOLD</b> | Storage of the values and hold of the display |
| RMS         | RMS value                                     |
| MAX         | Maximum RMS value                             |
| MIN         | Minimum RMS value                             |
| AVG         | Mean RMS value                                |
| PEAK+       | Maximum peak value                            |
| PEAK-       | Minimum peak value                            |
| Σ3Φ         | Balanced total three-phase power measurement  |
| V           | Volt  |
| Hz          | Hertz   |
| W           | Watt  |
| A           | Ampere  |
| %           | Percentage                                    |

| Symbol  | Designation  |
|---|--|
| $\Omega$  | Ohm  |
| m   | Milli prefix   |
| k   | Kilo prefix  |
| var   | Reactive power   |
| VA  | Apparent power   |
| PF  | Power factor   |
| DPF   | Displacement power factor ( $\cos \Phi$ )                                  |
| CF  | Crest factor   |
| RIPPLE  | Ripple (in DC)   |
| THDf  | Total harmonic distortion with respect to the fundamental                  |
| THDr  | Total harmonic distortion with respect to the true RMS value of the signal |
| REC   | Recording in memory  |
|  | Bluetooth wireless communication   |
|  | Continuity test  |
|  | Permanent display (automatic switching off de-activated)                   |
|  | Spent battery indicator  |

The O.L (Over Load) symbol is displayed when the display capacity is exceeded.

## 2.4. THE TERMINALS

The terminals are used as follows :

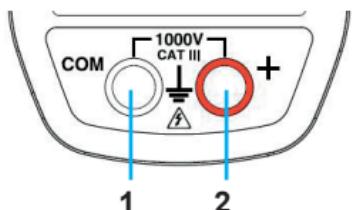


| Item | Function            |
|------|---------------------|
| 1    | Cold terminal (COM) |
| 2    | Hot terminal (+)    |

### 3. INSERTING THE BATTERIES

Insert the battery supplied with the device as follows :

- Using a screwdriver, unscrew the screw of the battery compartment cover (item 1) on the back of the housing and open it;
- Place the 4 batteries in the compartment (item 2), taking care to get the polarities right;
- Close the battery compartment cover and screw it to the housing.

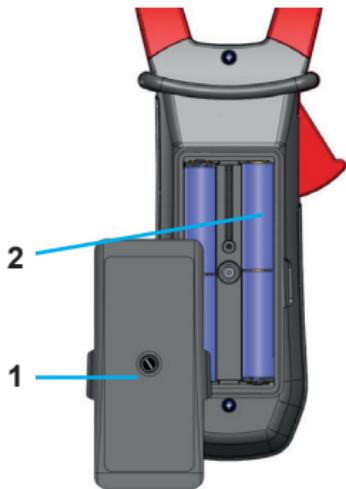

# DEUTSCH

Sie haben eine **Vielfachmesszange F607** erworben und wie danken Ihnen für das Vertrauen.

Um die optimale Benutzung Ihres Geräts zu gewährleisten, bitten wir Sie:

- diese Bedienungsanleitung **sorgfältig zu lesen**,
- die Benutzungshinweise **genau zu beachten**.



**ACHTUNG, GEFAHR!** Sobald dieses Gefahrenzeichen irgendwo erscheint, ist der Benutzer verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.



Anbringung oder Abnahme zulässig an blanken Leitungen unter Gefährdungsspannung. Stromsonde Typ A gemäß IEC/EN 61010-2-032.



Batterie 1,5 V.



Das Gerät ist durch eine doppelte bzw. verstärkte Isolation geschützt.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, sowie der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU und 2015/863/EU.



Der durchgestrichene Mülltrenner bedeutet, dass das Produkt in der europäischen Union gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU einer getrennten Elektroschrott-Verwertung zugeführt werden muss. Das Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.



AC – Wechselstrom.



AC und DC – Wechsel- und Gleichstrom.



Erde.



**ACHTUNG!** Gefahr eines elektrischen Stromschlags. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Teile stehen möglicherweise unter Gefahrenspannung!.

# SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät und sein Zubehör entsprechen den Sicherheitsnormen IEC/EN 61010-2-032 in der Messkategorie III für Spannungen bis 1 000 V ein Messkategorie IV für Spannungen bis 600 V in geschlossenen Räumen, bei einem Verschmutzungsgrad von maximal 2 und bis zu einer Meereshöhe von maximal 2 000 m.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Gefahren durch elektrische Schläge, durch Brand oder Explosion, sowie zur Zerstörung des Geräts und der Anlage führen.

- Der Benutzer bzw. die verantwortliche Stelle müssen die verschiedenen Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und gründlich verstehen.
- Wenn das Gerät in unsachgemäßer und nicht spezifizierter Weise benutzt wird, kann der eingebaute Schutz nicht mehr gewährleistet sein und eine Gefahr für den Benutzer entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in explosionsgefährdeter Umgebung oder in der Nähe von brennbaren Gasen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Netzen mit höheren Spannungen oder Messkategorien als den angegebenen.
- Beachten Sie stets die angegebenen maximalen Spannungen und Ströme zwischen den Anschlussbuchsen und gegenüber Erde.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt, unvollständig oder schlecht geschlossen erscheint.
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung den einwandfreien Zustand der Isolierung der Messleitungen, des Gehäuses und des Zubehörs. Teile mit auch nur stellenweise beschädigter Isolierung müssen für eine Reparatur oder für die Entsorgung ausgesondert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör (Messleitungen, Prüfspitzen usw...). Die Verwendung von Zubehör mit niedrigerer Bemessungsspannung oder Messkategorie verringert die zulässige Spannung bzw. Messkategorie auf den jeweils niedrigsten Wert des verwendeten Zubehörs
- Beachten Sie stets die angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Verändern Sie niemals das Gerät und ersetzen Sie niemals Bauteile durch sog. "gleichwertige". Reparaturen und Einstellungen dürfen nur von zugelassenem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Ersetzen Sie die Batterie sobald das Symbol  in der Anzeige erscheint. Klemmen Sie sämtliche Anschlüsse ab bevor Sie das Batteriefach öffnen.
- Verwenden Sie eine persönliche Schutzausrüstung wenn es die Umstände erfordern.
- Halten Sie die Hände stets fern von unbenutzten Anschlüssen des Geräts.
- Fassen Sie Messleitungen, Prüfspitzen, Krokodilklemmen und Zangenstromwandler immer nur hinter dem Fingerschutz an.
- Aus Sicherheitsgründen und um Überlastungen der Geräteeingänge zu vermeiden, dürfen Konfigurationseinstellungen nur ohne Anschluss an gefährliche Spannungen vorgenommen werden.

## Definition der Messkategorien

- **CAT II** : Kreise, die direkt an die Niederspannungs-Installation angeschlossen sind.  
Beispiele: Stromanschluss von Haushaltsgeräten oder tragbaren Elektrowerkzeugen.


- **CAT III** : Stromversorgungskreise in der Elektro-Installation eines Gebäudes.  
Beispiele: Verteilerschränke, Trennschalter, Sicherungen, stationäre Maschinen und Geräte.
- **CAT IV** : Quellenstromkreise in der Niederspannungs-Elektro-Installation eines Gebäudes.  
Beispiele: Anschluss an das Stromnetz, Energiezähler und Schutzeinrichtungen.

## 1. BETRIEBSANLEITUNG

Besuchen Sie unsere Website, um die Betriebsanleitung für Ihr Gerät herunterzuladen:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Suchen Sie mit dem Namen Ihres Geräts und wählen Sie die entsprechende Seite aus. Die Betriebsanleitung befindet sich auf der rechten Seite. Nun können Sie die Betriebsanleitung herunterladen.

## 2. GERÄTEVORSTELLUNG

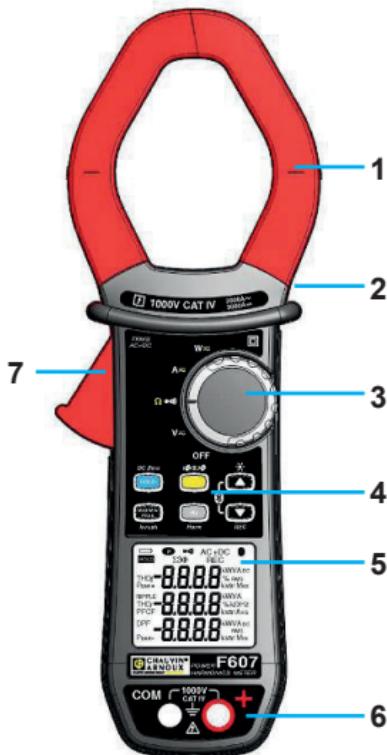

| Nr. | Bezeichnung  |
|-----|--|
| 1   | Zangenbacken mit Zentriermarken<br>(siehe Anschlusshinweise) |
| 2   | Fingerschutz-Wulst   |
| 3   | Drehschalter   |
| 4   | Funktionstasten  |
| 5   | Anzeige  |
| 6   | Anschluss-Buchsen  |
| 7   | Öffnungstaste  |

## 2.1. DREHSCHALTER


Der Drehschalter hat fünf Stellungen: OFF für Aus und die Stellungen **V~**, **Ω**, **A~**, **W~** für die Messfunktionen. Das Einschalten einer Messfunktion wird vom Gerät durch ein Tonsignal bestätigt. Die einzelnen Messfunktionen sind in der Tabelle unten beschrieben.

|            |  |
|------------|--|
| <b>OFF</b> | OFF – Abschalten der Vielfachmesszange   |
| <b>V~</b>  | Spannungsmessung (V) AC, DC, AC+DC   |
| <b>Ω</b>   | Durchgangsprüfung  Widerstandsmessung <b>Ω</b>   |
| <b>A~</b>  | Strommessung (A) AC, DC, AC+DC   |
| <b>W~</b>  | Leistungsmessung (W, var, VA) in AC, DC, AC+DC<br>Berechnung des Leistungsfaktors (PF), des Verschiebungsfaktors (DPF) und der Energie |

## 2.2. FUNKTIONSTASTEN

|               |  |
|---------------|--|
| <b>HOLD</b>   | HOLD - der aktuelle Wert wird in der Anzeige gespeichert<br>Nullpunkt-Kompensation bei Adc / AAC+DC / Wdc / WAC+DC   |
|               | Umschalten der Messart (AC, DC, AC+DC)<br>Auswahl von Einphasen- bzw. Drehstrommessungen   |
| <b>▲</b>      | Anzeigebelichtung ein- bzw. ausschalten.<br>Vorwärts-Durchlauf der Oberschwingungs-Ränge bzw. der Ergebnisanzeigen in W, MAX/MIN/PEAK.<br>Drahtlose Bluetooth-Datenübertragung ein- bzw. ausschalten (in Verbindung mit Taste <b>▼</b> )                     |
| <b>Inrush</b> | MAX-/MIN-/PEAK-Funktion ein- bzw. ausschalten<br>INRUSH-Funktion bei Strommessung ein- bzw. ausschalten  |
|               | Frequenzmessung (Hz), Oberschwingungsmessung (THD) pro Rang<br>Energiezählung ein- bzw. ausschalten  |
|               | Rückwärts-Durchlauf der Oberschwingungs-Ränge bzw. der Ergebnisanzeigen in W, MAX/MIN/PEAK.<br>Laufende Einspeicherung der Messwerte ein- bzw. ausschalten<br>Drahtlose Bluetooth-Datenübertragung ein- bzw. ausschalten (in Verbindung mit Taste <b>▲</b> ) |

## 2.3. ANZEIGE

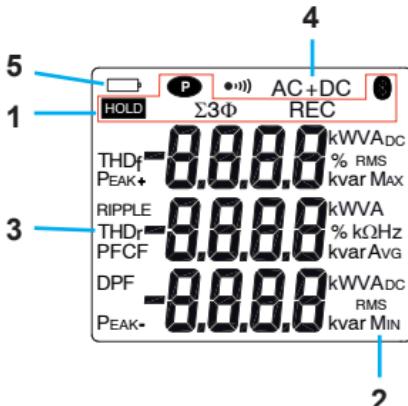

| Nr. | Messfunktion                                   |
|-----|--|
| 1   | Anzeige der ausgewählten Messfunktion (Tasten) |
| 2   | Digitale Anzeige des Messwerts und der Einheit |
| 3   | Anzeige von bestimmten Größen                  |
| 4   | Anzeige der Stromart (AC oder DC)              |
| 5   | Anzeige, dass Batterie verbraucht ist          |


| Symbol      | Bedeutung  |
|-------------|--|
| AC          | Wechselstrom bzw. -spannung                      |
| DC          | Gleichstrom bzw. -spannung                       |
| AC+DC       | Wechsel- und Gleichstrom bzw. -spannung          |
| <b>HOLD</b> | HOLD-Funktion (Anzeigespeicherung)               |
| RMS         | Effektivwert                                     |
| MAX         | Maximaler RMS-Wert                               |
| MIN         | Minimaler RMS-Wert                               |
| AVG         | Mittlerer Effektivwert                           |
| PEAK+       | Maximaler Scheitelwert                           |
| PEAK-       | Minimaler Scheitelwert                           |
| Σ3Φ         | Gesamtleistung bei symmetrischen Drehstromnetzen |
| V           | Volt (Spannung)                                  |
| Hz          | Hertz (Frequenz)                                 |
| W           | Wirkleistung (Watt)                              |
| A           | Ampère (Stromstärke)                             |
| %           | Prozentwert                                      |
| Ω           | Ohm (Widerstand)                                 |
| m           | Vorsatz Milli für Maßeinheiten                   |

| Symbol  | Bedeutung  |
|---|--|
| k   | Vorsatz Kilo für Maßeinheiten  |
| var   | Blindleistung  |
| VA  | Scheinleistung   |
| PF  | Leistungsfaktor (Power Factor)   |
| DPF   | Verschiebungsfaktor DPF ( $\cos \Phi$ )                                |
| CF  | Scheitelfaktor   |
| RIPPLE  | Restwelligkeit (bei DC-Größen)   |
| THDf  | Gesamt-Oberschwingungsanteil in Bezug zur Grundschwingung              |
| THDr  | Gesamt-Oberschwingungsanteil in Bezug zum Echteffektivwert des Signals |
| REC   | Einspeicherung der Messwerte   |
|  | Drahtlose Bluetooth-Datenübertragung                                   |
|  | Durchgangsprüfung  |
|  | Ständige Anzeige (Abschalteautomatik ausgeschaltet)                    |
|  | Anzeige, dass Batterie verbraucht ist                                  |

Das Symbol **OL** (Over Load) erscheint, wenn ein Messbereich überschritten wurde.

## 2.4. ANSCHLUSSBUCHSEN

Die Anschlussbuchsen sind wie folgt zu benutzen :

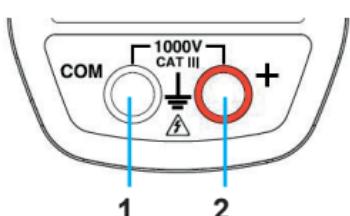


| Nr. | Funktion   |
|-----|--|
| 1   | <b>COM</b> -Anschluss (kalter Messpunkt, Minuspol) |
| 2   | <b>+</b> Anschluss (heißer Messpunkt, Pluspol)     |

### 3. BATTERIEN EINLEGEN

Setzen Sie die mit dem Gerät gelieferten Batterie wie folgt in die Vielfachmesszange ein :

- Öffnen Sie mit einem Schraubendreher den Batteriefachdeckel (Nr. 1) auf der Rückseite der Messzange;
- Setzen Sie die 1,5 V-Batterien (Nr. 2) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität;
- Setzen Sie den Deckel wieder auf und verschließen Sie ihn mit der Schraube.

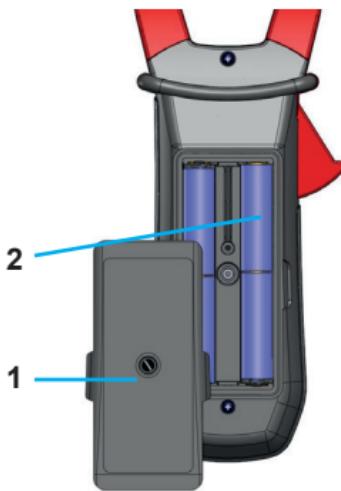

# ITALIANO

Avete appena acquistato un multmetro a pinza F607 e vi ringraziamo della vostra fiducia.

Per ottenere dal vostro apparecchio le migliori prestazioni :

- **Leggere** attentamente questo modo d'uso,
- **Rispettare** le precauzioni d'uso.



ATTENZIONE, rischio di PERICOLO! L'operatore deve consultare il presente manuale d'uso ogni volta che vedrà questo simbolo di pericolo.



Applicazione o rimozione su conduttori nudi con tensione pericolosa. Sensore di corrente di tipo A secondo la norma IEC/EN 61010-2-032.



Pila 1,5 V.



Strumento interamente protetto da un isolamento doppio o rinforzato.



La marcatura CE indica la conformità alla Direttiva europea Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE e alla Direttiva sulla Limitazione delle Sostanze Pericolose RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE.



La pattumiera sbarrata significa che nell'Unione Europea, il prodotto è oggetto di smaltimento differenziato conformemente alla direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 2012/19/EU. Questo materiale non va trattato come rifiuto domestico.



AC – Corrente alternata.



AC e DC – Corrente alternata e continua.



Terra.



ATTENZIONE, rischio di folgorazione. La tensione applicata sui pezzi contrassegnati da questo simbolo può essere pericolosa.

# PRECAUZIONI D'USO

Questo strumento è conforme alle norme di sicurezza IEC/EN 61010-2-032 per tensioni di 1000V in categoria III o 600V in categoria IV ad un'altitudine inferiore a 2000 metri e all'interno, con un grado d'inquinamento pari a 2 (massimo).

Il mancato rispetto delle consegne di sicurezza può causare un rischio di shock elettrico, incendio, esplosione, distruzione dello strumento e degli impianti.

- L'operatore e/o l'autorità responsabile deve leggere attentamente e assimilare le varie precauzioni d'uso.
- Se utilizzate lo strumento in maniera non conforme alle specifiche, la protezione che dovrebbe fornire potrà venire compromessa, mettendovi allora in pericolo.
- Non utilizzate lo strumento in atmosfera esplosiva o in presenza di gas o di fumi infiammabili.
- Non utilizzate lo strumento su reti di tensione o categorie superiori a quelle menzionate.
- Rispettate le tensioni e intensità massime assegnate fra i morsetti e rispetto alla terra.
- Non utilizzate lo strumento se vi sembra danneggiato, incompleto o chiuso male.
- Prima di ogni utilizzo, verificate che gli isolanti dei cordoncini, le scatole e gli accessori siano in buone condizioni. Ogni elemento il cui isolante è deteriorato (seppure parzialmente) va isolato per opportuna riparazione oppure eliminato (discarica).
- Utilizzate cordoncini e accessori di tensioni e di categorie uguali (almeno) a quelle dello strumento. In caso contrario, un accessorio di categoria inferiore riduce la categoria dell'insieme Pinza + accessorio a quella dell'accessorio.
- Rispettate le condizioni ambientali d'utilizzo.
- Non modificate lo strumento e non sostituite i componenti con altri equivalenti. Occorre affidare le riparazioni o le regolazioni a personale competente e autorizzato.
- Sostituite la pila non appena appare il simbolo  sul display. Disinserite tutti i cavi prima di aprire lo sportello d'accesso a la pila.
- Utilizzate protezioni individuali di sicurezza quando le condizioni lo richiedono.
- Non avvicinate le mani ai morsetti non utilizzati dello strumento.
- Durante la manipolazione delle punte di contatto, delle pinze a coccodrillo e pinze amperometriche, non mettete le dita oltre la guardia fisica.
- Per ragioni di sicurezza e per evitare sovraccarichi ripetuti sugli ingressi dello strumento, si consiglia di effettuare le operazioni di configurazione solo in assenza di collegamento a tensioni pericolose.

## Definizione delle categorie di misura


- **CAT II** : Circuiti direttamente collegati all'impianto a bassa tensione.  
Esempio: alimentazione d'apparecchi elettrodomestici e d'attrezzatura portatile.
- **CAT III** : Circuiti d'alimentazione nell'impianto dell'edificio.  
Esempio: tabella di distribuzione, disgiuntori, macchine o apparecchi industriali fissi.
- **CAT IV** : Circuiti sorgente dell'impianto a bassa tensione dell'edificio.  
Esempio: arrivo d'energia, contatori e dispositivi di protezione.

# 1. MANUALE D'USO

Appuntamento sul nostro sito Internet per scaricare il manuale d'uso del vostro strumento:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Effettuate una ricerca con il nome del vostro strumento. Una volta trovato lo strumento, andate sulla pagina corrispondente. Il manuale d'uso si trova sulla destra. Scaricatelo.

## 2. PRESENTAZIONE

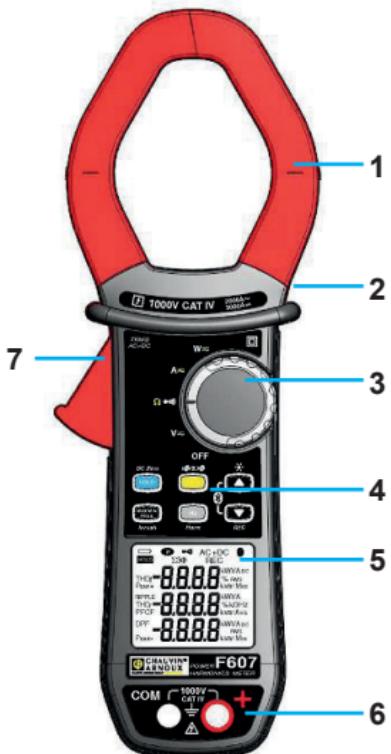

| Rif. | Descrizione   |
|------|---|
| 1    | Ganasce con riferimenti di centratura (consultare i principi d'allacciamento) |
| 2    | Guardia fisica  |
| 3    | Commutatore   |
| 4    | Tasti di funzione   |
| 5    | Display   |
| 6    | Morsetti  |
| 7    | Grilletto   |

## 2.1. IL COMMUTATORE


Il commutatore possiede cinque posizioni. Per accedere alle funzioni **V~**, **Ω**, **A~**, **W~**, posizionate il commutatore sulla funzione selezionata. Ogni posizione è convalidata da un segnale sonoro. Le funzioni sono descritte nella seguente tabella.

|            |  |
|------------|--|
| <b>OFF</b> | Modo OFF - Arresto del multimetro a pinza  |
| <b>V~</b>  | Misura di tensione (V) AC, DC, AC+DC   |
| <b>Ω</b>   | Test di continuità  misura di resistenza <b>Ω</b>  |
| <b>A~</b>  | Misura d'intensità (A) AC, DC, AC+DC   |
| <b>W~</b>  | Misura di potenze (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Calcolo del fattore di potenza (PF), del fattore di spostamento di potenza (DPF), dell'energia |

## 2.2. I TASTI DELLA TASTIERA

|  |   |
|--|---|
|  | Memorizzazione dei valori, bloccaggio della visualizzazione<br>Compensazione dello zero Adc / AAC+DC / Wdc / WAC+DC   |
|  | Selezione del tipo di misure (AC, DC, AC+DC)<br>Selezione di misura monofase o trifase  |
|  | Attivazione o disattivazione della retroilluminazione del display<br>Scorrimento verso l'alto dei ranghi d'armoniche o degli schermi di risultati in W, MAX/MIN/PEAK<br>Attivazione o disattivazione del trasferimento senza fili Bluetooth (simultaneamente con il tasto ▼)                |
|  | Attivazione o disattivazione del modo MAX/MIN/PEAK<br>Attivazione o disattivazione del modo INRUSH in A   |
|  | Misure di frequenza (Hz), dei tassi d'armoniche (THD) e ranghi d'armoniche<br>Attivazione o disattivazione del modo conteggio d'energia   |
|  | Scorrimento verso il basso dei ranghi d'armoniche o degli schermi di risultati in W, MAX/MIN/PEAK<br>Attivazione o disattivazione della registrazione dei dati correnti in memoria<br>Attivazione o disattivazione del trasferimento senza fili Bluetooth (simultaneamente con il tasto ▲ ) |

## 2.3. IL DISPLAY

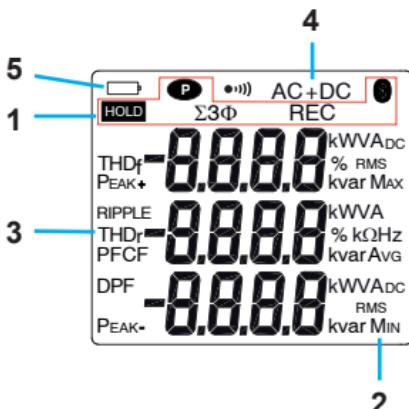

| Rif. | Funzione   |
|------|--|
| 1    | Visualizzazione dei modi selezionati (tasti)       |
| 2    | Visualizzazione del valore e delle unità di misura |
| 3    | Visualizzazione di quantità specifiche             |
| 4    | Natura della misura (alternata o continua)         |
| 5    | Indicazione di pila scarica                        |


| Simboli     | Descrizione  |
|-------------|--|
| AC          | Corrente o tensione alternata                                  |
| DC          | Corrente o tensione continua                                   |
| AC+DC       | Corrente o tensione alternata e continua                       |
| <b>HOLD</b> | Memorizzazione dei valori e mantenimento della visualizzazione |
| RMS         | Valore efficace  |
| MAX         | Valore RMS massimo   |
| MIN         | Valore RMS minimo  |
| AVG         | Valore RMS medio   |
| PEAK+       | Valore di cresta massimo                                       |
| PEAK-       | Valore di cresta minimo  |
| Σ3Φ         | Misura di potenza totali in trifase equilibrata                |
| V           | Volt   |
| Hz          | Hertz  |
| W           | Watt   |
| A           | Ampere   |
| %           | Percentuale  |
| Ω           | Ohm  |
| m           | Prefisso milli   |

| Simboli | Descrizione   |
|---------|---|
| k       | Prefisso kilo   |
| var     | Potenza reattiva  |
| VA      | Potenza apparente   |
| PF      | Fattore di potenza  |
| DPF     | Fattore di spostamento di potenza ( $\cos \Phi$ )                         |
| CF      | Fattore di cresta   |
| RIPPLE  | Tasso d'ondulazione (in DC)   |
| THDf    | Distorsione armonica totale rispetto alla fondamentale                    |
| THDr    | Distorsione armonica totale rispetto al valore efficace reale del segnale |
| REC     | Registrazione in memoria  |
|         | Comunicazione senza fili Bluetooth  |
|         | Test di continuità  |
|         | Visualizzazione Permanente (arresto automatico disattivato)               |
|         | Indicatore di pila scariche   |

Il simbolo **O.L** (Over Load) si visualizza quando la capacità di visualizzazione è superata.

## 2.4. I MORSETTI

I morsetti si utilizzano come segue :

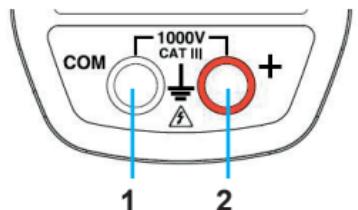


| Rif. | Funzione                             |
|------|--------------------------------------|
| 1    | Morsetto punto freddo ( <b>COM</b> ) |
| 2    | Morsetto punto caldo (+)             |

### 3. INSERIMENTO DELLE PILE

La pila fornite con lo strumento vanno posizionate come segue :

- Mediante un cacciavite, svitate la vite dello sportello (rif. 1) posto nella parete posteriore e apritelo;
- Posizionate le 4 pile nel loro alloggiamento (rif. 2) rispettando la polarità;
- Richiudete lo sportello e riavvitatelo all'alloggiamento.

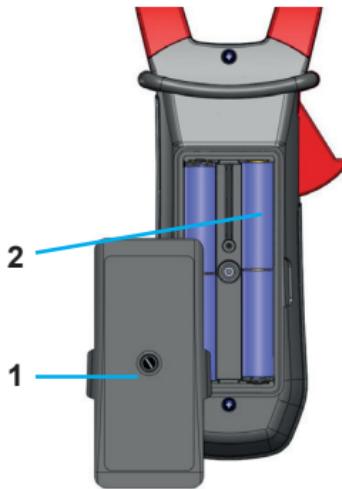

# ESPAÑOL

Usted acaba de adquirir una pinza multimétrica F607 y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Para conseguir las mejores prestaciones de su instrumento :

- **lea** detenidamente este manual de instrucciones,
- **respete** las precauciones de uso.



¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente manual de instrucciones cada vez que aparece este símbolo de peligro.



Aplicación o retirada autorizadas en los conductores desnudos bajo tensión peligrosa. Sensor de corriente de tipo A según IEC/EN 61010-2-032.



Pila 1,5 V.



Aislamiento doble o aislamiento reforzado.



El marcado CE indica el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE y la Directiva sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas RoHS 2011/65/UE y 2015/863/UE.



El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2012/19/EU. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.



AC – Corriente alterna.



AC y DC – Corriente alterna o continua.



Tierra.



ATENCIÓN, existe riesgo de descarga eléctrica. La tensión aplicada en las piezas marcadas con este símbolo puede ser peligrosa.

# PRECAUCIONES DE USO

Este instrumento cumple con las normas de seguridad IEC/EN 61010-2-032 para tensiones de 1000 V en categoría III o de 600 V en categoría IV a una altitud inferior a 2.000 m y en interiores, con un grado de contaminación igual a 2 como máximo.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica, fuego, explosión, destrucción del instrumento e instalaciones.

- El operador y/o la autoridad responsable debe leer detenidamente y entender correctamente las distintas precauciones de uso.
- Si utiliza este instrumento de una forma no especificada, la protección que garantiza puede verse alterada, poniéndose usted por lo tanto en peligro.
- No utilice el instrumento en atmósfera explosiva o en presencia de gas o vapores inflamables.
- No utilice el instrumento en redes de tensiones o categorías superiores a las mencionadas.
- Respete las tensiones e intensidades máximas asignadas entre bornes y con respecto a la tierra.
- No utilice el instrumento si parece estar dañado, incompleto o mal cerrado.
- Antes de cada uso, compruebe que los aislamientos de los cables, carcasa y accesorios estén en perfecto estado. Todo elemento cuyo aislante está dañado (aunque parcialmente) debe apartarse para repararlo o para desecharlo.
- Utilice cables y accesorios de tensiones y categorías al menos iguales a las del instrumento. En el caso contrario, una accesorio de categoría inferior reduce la categoría del conjunto pinza + accesorio a la del accesorio.
- Respete las condiciones medioambientales de uso.
- No modifique el instrumento y no sustituya componentes por otros equivalentes. Las reparaciones o ajustes deben realizarlos un personal competente autorizado.
- Cambie la pila en cuanto aparezca el símbolo  en la pantalla. Desenchufe todos los cables antes de abrir la tapa de acceso a la pila.
- Utilice protecciones individuales de seguridad cuando las condiciones lo exijan.
- No mantenga las manos cerca de los bornes no utilizados del instrumento.
- Al manejar puntas de prueba, pinzas cocodrilo y pinzas amperimétricas, mantenga los dedos detrás de la protección.
- Como medida de seguridad y para evitar sobrecargas sucesivas en las entradas del instrumento, se recomienda realizar las operaciones de configuración únicamente cuando no está conectado a tensiones peligrosas.

## Definición de las categorías de medida


- **CAT II** : Circuitos directamente conectados a la instalación de baja tensión.  
Ejemplo: alimentación de aparatos electrodomésticos y de herramientas portátiles.
- **CAT III** : Circuitos de alimentación en la instalación del edificio.  
Ejemplo: cuadro de distribución, disyuntores, máquinas o aparatos industriales fijos.
- **CAT IV** : Circuitos fuente de la instalación de baja tensión del edificio.  
Ejemplo: entradas de energía, contadores y dispositivos de protección.

# 1. MANUAL DE INSTRUCCIONES

Visite nuestro sitio web para descargar el manual de instrucciones de su instrumento:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Realice una búsqueda con el nombre de su instrumento. Una vez encontrado el strumento, vaya a su página. El manual de instrucciones se encuentra a la derecha. Descárguelo.

## 2. PRESENTACIÓN

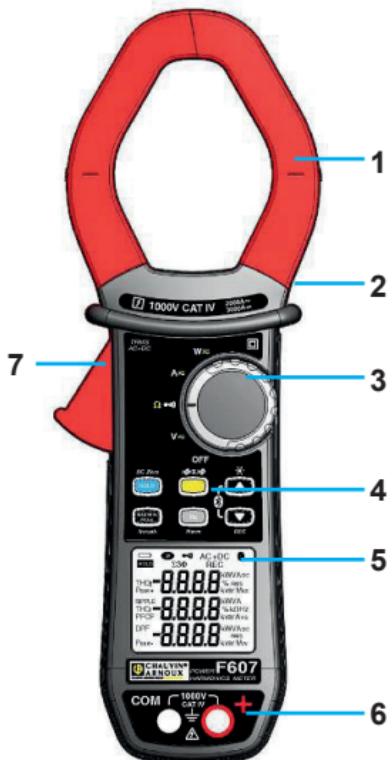

| Nº | Descripción   |
|----|---|
| 1  | Mordazas con indicación de centrado (véanse los principios de conexión) |
| 2  | Protección  |
| 3  | Comutador   |
| 4  | Teclas de función   |
| 5  | Pantalla  |
| 6  | Bornes  |
| 7  | Gatillo   |

## 2.1. EL CONMUTADOR


El conmutador posee cinco posiciones. Para acceder a las funciones **V~**, **Ω**, **A~**, **W~**, posicione el conmutador en la función elegida. Se valida cada posición con una señal acústica. Las funciones están descritas en la tabla a continuación.

|            |  |
|------------|--|
| <b>OFF</b> | Modo OFF – Apagado de la pinza multimétrica  |
| <b>V~</b>  | Medida de tensión (V) AC, DC, AC+DC  |
| <b>Ω</b>   | Prueba de continuidad , medida de resistencia <b>Ω</b>   |
| <b>A~</b>  | Medida de intensidad (A) AC, DC, AC+DC   |
| <b>W~</b>  | Medida de las potencias (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Cálculo del factor de potencia (PF), del factor de potencia de desplazamiento (DPF), de la energía |

## 2.2. LAS TECLAS DEL TECLADO

|  |   |
|--|---|
|  | Memorización de los valores, bloqueo de la visualización<br>Compensación del cero Adc / AAC+DC / Wdc / WAC+DC   |
|  | Selección del tipo de medida (AC, DC, AC+DC)<br>Selección de medida monofásica o trifásica  |
|  | Activación o desactivación de la retroiluminación de la pantalla.<br>Desplazamiento hacia arriba de los rangos de armónicos o de las pantallas de resultados en W, MAX/MIN/PEAK<br>Activación o desactivación de la transferencia inalámbrica Bluetooth (asociada a la tecla ▼ )            |
|  | Activación o desactivación del modo MÁX./MÍN/PEAK.<br>Activación o desactivación del modo INRUSH en A   |
|  | Medidas de la frecuencia (Hz), de la distorsión armónica total (THD) y de los rangos de armónicos<br>Activación o desactivación del modo de medida de la energía  |
|  | Desplazamiento hacia abajo de los rangos de armónicos o de las pantallas de resultados en W, MAX/MIN/PEAK<br>Activación o desactivación del registro de los datos corrientes en la memoria<br>Activación o desactivación de la transferencia inalámbrica Bluetooth (asociada a la tecla ▲ ) |

## 2.3. LA PANTALLA

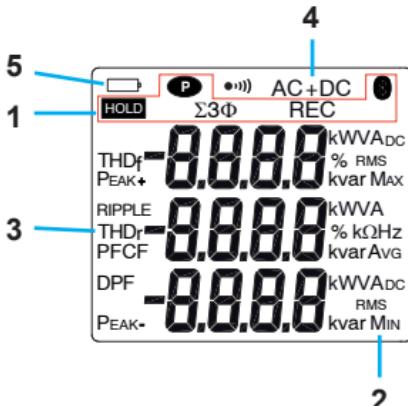

| Nº | Función  |
|----|--|
| 1  | Visualización de los modos seleccionados (teclas)        |
| 2  | Visualización de los valores y de las unidades de medida |
| 3  | Visualización de cantidades específicas                  |
| 4  | Naturaleza de la medida (alterna o continua)             |
| 5  | Indicador de pila gastada                                |


| Símbolos    | Descripción   |
|-------------|---|
| AC          | Corriente o tensión alterna                                   |
| DC          | Corriente o tensión continua                                  |
| AC+DC       | Corriente o tensión alterna y continua                        |
| <b>HOLD</b> | Memorización de los valores y congelación de la visualización |
| RMS         | Valor eficaz  |
| MAX         | Valor RMS máximo  |
| MIN         | Valor RMS mínimo  |
| AVG         | Valor RMS promedio  |
| PEAK+       | Valor pico máximo   |
| PEAK-       | Valor pico mínimo   |
| Σ3Φ         | Medida de la potencia total en trifásico equilibrado          |
| V           | Voltio  |
| Hz          | Hertz   |
| A           | Amperio   |
| W           | Vatio   |
| %           | Porcentaje  |
| Ω           | Ohmio   |
| m           | Prefijo mili  |
| k           | Prefijo kilo  |

| Símbolos  | Descripción  |
|---|--|
| var   | Potencia reactiva  |
| VA  | Potencia aparente  |
| PF  | Factor de potencia   |
| DPF   | Factor de potencia de desplazamiento ( $\cos \Phi$ )                         |
| CF  | Factor de cresta   |
| RIPPLE  | Tasa de ondulación (en DC)   |
| THDf  | Distorsión armónica total con respecto a la fundamental                      |
| THDr  | Distorsión armónica total con respecto al verdadero valor eficaz de la señal |
| REC   | Registro en la memoria   |
|  | Comunicación inalámbrica Bluetooth   |
|  | Prueba de continuidad  |
|  | Visualización permanente (auto apagado desactivado)                          |
|  | Indicador de pila gastada  |

El símbolo O.L (Over Load) aparece en pantalla cuando se rebasa la capacidad de visualización.

## 2.4. LOS BORNES

Los bornes se utilizan de la siguiente forma:

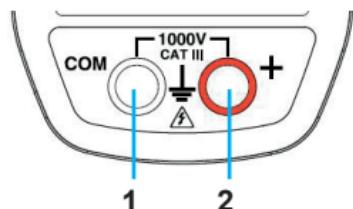


| Nº | Función                  |
|----|--------------------------|
| 1  | Borne punto frío (COM)   |
| 2  | Borne punto caliente (+) |

### 3. COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Coloque la pila suministrada con el instrumento como se indica a continuación :

- Con un destornillador, desatornille el tornillo de la tapa (nº 1) situada en la parte posterior de la carcasa y abra la tapa;
- Inserte las 4 pilas en su alojamiento (nº 2) respetando la polaridad;
- Vuelva a colocar la tapa y atorníllela a la carcasa.

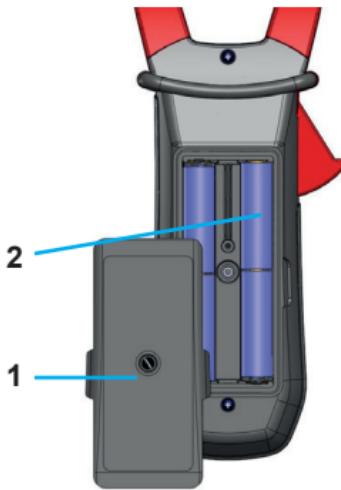

# NEDERLANDS

U heeft zojuist een **multimetertang F607** gekocht en wij danken u voor uw vertrouwen.

Voor een zo goed mogelijk gebruik van dit apparaat dient u:

- deze gebruikshandleiding aandachtig **door te lezen**,
- de voorzorgen bij gebruik **in acht te nemen**.



LET OP, mogelijk GEVAAR! De bediener moet deze handleiding iedere keer raadplegen wanneer hij dit waarschuwingssymbool tegenkomt.



Toepassing of verwijdering toegestaan bij gestripte aders onder gevaarlijke spanning. Stroomsensor type A volgens IEC/EN 61010-2-032.



Batterij 1,5 V.



Dubbele of versterkte isolatie.



De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet- aan de Europese Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, aan de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU en aan de RoHS-richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863/EU inzake de beperking van gevaarlijke stoffen.



De doorgekruiste vuilnisbak betekent dat in de Europese Unie het product als gescheiden afval wordt ingezameld volgens de AEEA-richtlijn 2012/19/EU: dit materiaal dient niet als huishoudelijk afval verwerkt te worden.



AC – Wisselstroom.



AC en DC – Wissel- en gelijkstroom.



Aarde.



LET OP, elektrocutiegevaar. De op de met dit symbool gemarkerde onderdelen toegepaste spanning kan gevaarlijk zijn.

# VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsnormen IEC/EN 61010-2-032 voor spanningen van 1.000 V in de categorie III of 600 V in de categorie IV bij een hoogte van minder dan 2.000 m en binnenshuis, met een verontreinigingsgraad van maximaal 2.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden, bestaat het risico van elektrische schokken, brand, ontploffing en onherstelbare beschadiging aan het apparaat en de installaties.

- De Bediener en/of de aansprakelijke Autoriteit moet de verschillende gebruiksaanwijzingen aandachtig doorlezen en goed begrepen hebben.
- Indien u dit instrument gebruikt op een wijze die niet aangegeven is, kan de bescherming die dit garandeert in het geding komen, waardoor gevaarlijke situaties voor u kunnen ontstaan.
- Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving of in aanwezigheid van gassen of brandbare rookgassen.
- Gebruik het apparaat niet op netten met een hogere spanning of categorie als aangegeven.
- Neem de maximaal toegestane spanningen en stroomsterktes tussen de klemmen en ten opzichte van de aarde in acht.
- Gebruik het apparaat niet indien dit beschadigd, onvolledig of slecht gesloten lijkt te zijn.
- Controleer voor ieder gebruik de goede staat van het isolatiemateriaal van de snoeren, het kastje en de accessoires. Elementen waarvan de isolatie beschadigd (ook slechts gedeeltelijk) is, moeten gerepareerd of weggeworpen worden.
- Gebruik snoeren en accessoires waarvan de spanning en de categorie minstens gelijk zijn aan die van het apparaat. Als dit niet het geval is, dan zal een accessoire van een lagere categorie de combinatie Tang + accessoire verlagen tot die van het accessoire.
- Neem de omgevingsvooraarden voor het gebruik in acht:
- Wijzig het apparaat niet en vervang de componenten niet door andere. Reparaties of aanpassingen moeten uitgevoerd worden door hiertoe bevoegd en vakbekwaam personeel.
- Vervang de batterij zodra het symbool  op de display verschijnt. Maak alle snoeren los alvorens het klepje van het batterijvakje te openen.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
- Houd uw handen uit de buurt van de niet gebruikte klemmen van het apparaat.
- Plaats tijdens het werken met de meetpennen, de krokodillenklemmen en de ampèretangen uw vingers niet boven de veiligheidsring.
- Uit veiligheidsoverwegingen en om herhaaldelijke overbelasting op de ingangen van het apparaat te voorkomen, is het aan te raden de configuraties slechts uit te voeren wanneer het niet op gevaarlijke spanningen is aangesloten.

## Definitie van de meetcategorieën


- **CAT II** : Rechtstreeks op de installatie met laagspanning aangesloten kringen.  
Voorbeeld: stroomvoorziening van huishoudelijke apparatuur en portable gereedschap.
- **CAT III** : Voedingskringen in de installatie van het gebouw.  
Voorbeeld: verdeelkast, stroomonderbrekers, vaste industriële machines of apparatuur.
- **CAT IV** : Bronkringen van de installatie met laagspanning in het gebouw.  
Voorbeeld: Binnenkomende energie, tellers en beveiligingsvoorzieningen.

# 1. GEBRUIKSHANDLEIDING

Ga naar onze website om de gebruikshandleiding van uw apparaat te downloaden:  
[www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Gebruikshandleiding\\_F607.pdf](http://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Gebruikshandleiding_F607.pdf)



## 2. PRESENTATIE

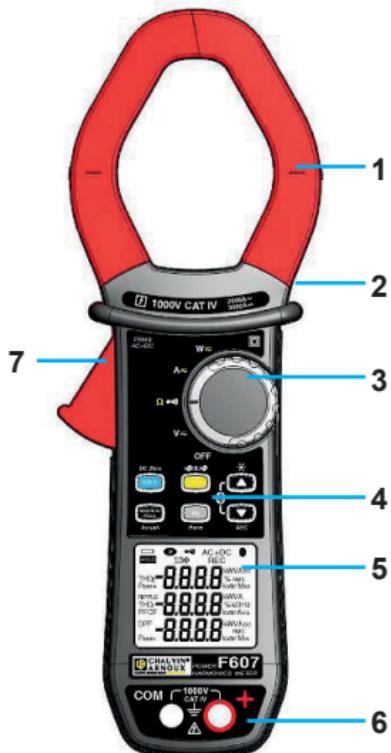

| Nr. | Benaming   |
|-----|--|
| 1   | Klaauwen met merktekens voor centrering (zie de aansluitprincipes) |
| 2   | Veiligheidsring  |
| 3   | Schakelaar   |
| 4   | Functietoetsen   |
| 5   | Display  |
| 6   | Klemmen  |
| 7   | Trekker  |

## 2.1. DE SCHAKELAAR


De schakelaar heeft vijf standen. Zet voor toegang tot de functies **V~**, **Ω**, **A~**, **W~**, de schakelaar op de gekozen functie. Iedere positie wordt gevalideerd door een geluidssignaal. De functies staan beschreven in onderstaande tabel.

|            |   |
|------------|---|
| <b>OFF</b> | Stand OFF – Uitstand van de multimetertang  |
| <b>V~</b>  | Spanningsmeting (V) AC, DC, AC+DC   |
| <b>Ω</b>   | Continuïteitstest  , meting weerstand Ω                        |
| <b>A~</b>  | Meting stroomsterkte (A) AC, DC, AC+DC  |
| <b>W~</b>  | Vermogensmeting (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Berekening van de vermogensfactor (PF), van de vermogensverplaatsingsfactor (DPF), van de energie |

## 2.2. DE TOETSEN VAN HET TOETSENBORD

|  |   |
|--|---|
|    | Opslag van de waarden in het geheugen, blokkering van de weergave<br>Compensatie van de nul Adc / AAc+DC / Wdc / WAc+DC   |
|    | Selectie van het type metingen (AC, DC, AC+DC)<br>Selectie van eenfase en driefasen meting  |
|    | In- of uitschakeling van de achtergrondverlichting van de display<br>Naar boven scrollen van de rijen harmonischen of de resultatenschermen in W, MAX/MIN/PEAK<br>In- of uitschakeling van de draadloze Bluetooth transfer (verbinding van ▼)             |
|  | In- of uitschakeling van de MAX/MIN/PEAK modus<br>In- of uitschakeling van de INRUSH-modus in A   |
|  | Frequentiemetingen (Hz) van de vervormingsfactor (THD) en rijen harmonischen<br>In- of uitschakeling van de energietellingsmodus  |
|  | Naar beneden scrollen van de rijen harmonischen of de resultatenschermen in W, MAX/MIN/PEAK<br>In- of uitschakeling van de registratie in het geheugen van de lopende data<br>In- of uitschakeling van de draadloze Bluetooth transfer (verbinding van ▲) |

## 2.3. DE DISPLAY

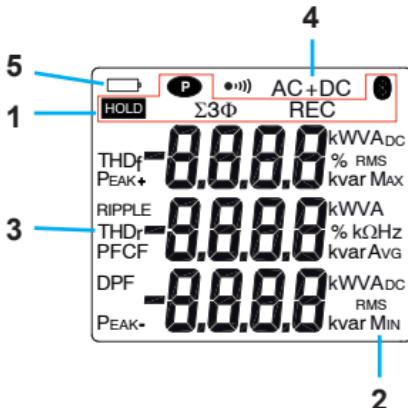

| Nr. | Functie  |
|-----|--|
| 1   | Weergave van de geselecteerde modi (toetsen)   |
| 2   | Weergave van de waarde en de meeteenheden      |
| 3   | Specifieke hoeveelheden weergeven              |
| 4   | Aard van de meting (wissel- of gelijkspanning) |
| 5   | Aanduiding lege batterij                       |


| Symbolen       | Benaming  |
|----------------|---|
| AC             | Wissel (-stroom of -spanning)   |
| DC             | Gelijk (-stroom of -spanning)   |
| AC+DC          | Wissel of gelijk (-stroom of -spanning)                                 |
| <b>HOLD</b>    | Opslag van de waarden in het geheugen en instandhouding van de weergave |
| RMS            | Effectieve waarde   |
| MAX            | Maximale RMS-waarde   |
| MIN            | Minimale RMS-waarde   |
| AVG            | Gemiddelde RMS waarde   |
| PEAK+          | Maximale piekwaarde   |
| PEAK-          | Minimale piekwaarde   |
| $\Sigma 3\Phi$ | Meting van het totale vermogen bij driefasen in evenwicht               |
| V              | Volt  |
| Hz             | Hertz   |
| W              | Watt  |
| A              | Ampère  |
| %              | Percentage  |
| $\Omega$       | Ohm   |

| Symbolen | Benaming   |
|----------|--|
| m        | Voorvoegsel milli  |
| k        | Voorvoegsel kilo   |
| var      | Blindvermogen  |
| VA       | Schijnbaar vermogen  |
| PF       | Vermogensfactor  |
| DPF      | Vermogensverplaatsingsfactor ( $\cos \Phi$ )   |
| CF       | Piekfactor   |
| RIPPLE   | Rimpelfactor (in DC)   |
| THDf     | Totale harmonische vervorming t.o.v. de grondtoon                                    |
| THDr     | Totale harmonische vervorming t.o.v. de werkelijke effectieve waarde van het signaal |
| REC      | Registratie in geheugen  |
|          | Draadloze Bluetooth communicatie   |
|          | Continuïteitstest  |
|          | Permanente weergave (automatische uitschakeling gedeactiveerd)                       |
|          | Indicator lege batterijen  |

Het symbool O.L (Over Load) wordt weergegeven wanneer de weergavecapaciteit overschreden wordt.

## 2.4. DE KLEMMEN

De klemmen worden als volgt gebruikt:

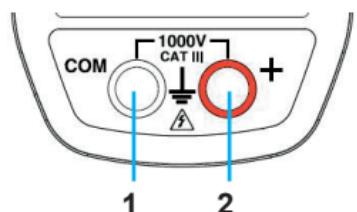


| Nr. | Functie              |
|-----|----------------------|
| 1   | Klem koud punt (COM) |
| 2   | Klem warm punt (+)   |

### 3. HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

Plaats de meegeleverde batterij als volgt:

- Draai met behulp van een schroevendraaier de schroef van het luikje (nr.1) aan de achterzijde van het kastje los en open het luikje;
- Plaats de 4 batterijen in zijn zitting (nr.2) en denk daarbij aan de juiste polariteit;
- Sluit het luikje en schroef het weer vast op het kastje.

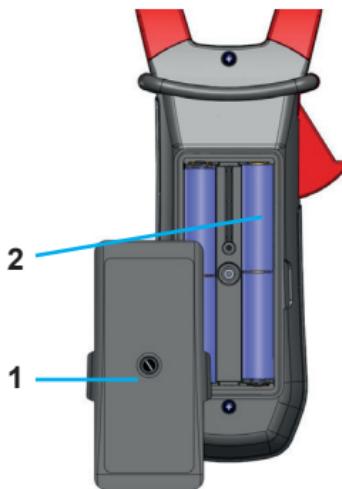

# POLSKI

Zakupili Państwo **cegowy miernik uniwersalny F607**, dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Aby zapewnić jak najskuteczniejsze wykorzystanie urządzenia:

- **prosimy** uważnie przeczytać instrukcję obsługi,
- **należy przestrzegać** zaleceń dotyczących obsługi.



**UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Użytkownik musi skorzystać z niniejszej instrukcji za każdym razem, gdy napotka ten symbol niebezpieczeństwa.



Zakładanie i zdejmowanie są dozwolone na przewodnikach nieizolowanych z niebezpiecznym napięciem. Czujnik prądowy typu A zgodnie z IEC/EN 61010-2-032



Bateria 1,5 V.



Podwójna izolacja lub izolacja wzmacniona.



Znak CE oznacza zgodność z europejską dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE.



Znak przekreślonego kosza oznacza, że w Unii Europejskiej, produkt ten podlega zbiórce selektywnej zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU: nie należy usuwać go razem z odpadami gospodarczymi.



AC – Prąd zmienny.



AC i DC – Prąd zmienny i stały.



Uziemienie.



**UWAGA**, ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Napięcie w częściach ozna- czonych tym symbolem może być niebezpieczne.

# ŚRODKI OSTROŻNOŚĆ

To urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa IEC/EN 61010-2-032 dla napięć 1000 V kategorii III lub 600 V kategorii IV dla wysokości 2000 m w pomieszczeniach o stopniu zanieczyszczenia równym 2.

Nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa może prowadzić do ryzyka porażenia prądem, pożaru, wybuchu, zniszczenia urządzenia i instalacji.

- Operator i/lub jego przełożony musi uważnie przeczytać i prawidłowo zrozumieć zalecenia dotyczące obsługi.
- W przypadku użycia przyrządu niezgodnie z jego przeznaczeniem, istnieje ryzyko, że ochrona jaką zapewnia nie będzie całkowita, co może w konsekwencji prowadzić do powstania niebezpiecznej sytuacji.
- Nie używać urządzenia w atmosferach zagrożonych wybuchem lub w obecności gazów lub spalin łatwopalnych.
- Nie używać urządzenia w sieciach o napięciach lub kategorii wyższych niż wymienione.
- Przestrzegać napięć i natężeń maksymalnych między stykami i dla uziemienia.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ma ślady uszkodzenia, nie jest kompletne lub nieprawidłowo zamknięte.
- Przed każdym użyciem, należy sprawdzić stan izolacji przewodów, obudowy i akcesoriów. Każdy element, którego izolacja jest uszkodzona (nawet częściowo) należy oznakować i wycofać z eksploatacji.
- Używać przewodów i akcesoriów o napięciach i kategorii przynajmniej równych wartościom podanym dla urządzenia. W przeciwnym wypadku, akcesorium o kategorii niższej obniża kategorię zespołu zacisk + akcesorium do kategorii akcesorium.
- Należy przestrzegać warunków środowiskowych eksploatacji.
- Nie modyfikować urządzenia i nie wymieniać podzespołów na ich odpowiedniki. Naprawy i regulacje może wykonywać wyłącznie autoryzowany i kompetentny personel.
- Wymieniać baterię po pojawienniu się symbolu na wyświetlaczu. Odłączyć wszystkie przewody przed otwarciem pokrywy zasobnika baterii.
- Należy używać indywidualnych środków ochrony, gdy wymagają tego warunki.
- Nie należy umieszczać rąk w pobliżu nieużywanych styków urządzenia.
- W czasie używania końcówek pomiarowych, zacisków krokodylkowych i amperomierza cęgowego nie należy przesuwać palców poza osłonę zabezpieczającą.
- Ze względu na bezpieczeństwo i aby zapobiegać powtarzającym się przeciążeniom na wejściach urządzenia, czynności związane z konfiguracją, należy wykonywać na urządzeniu odłączonym od niebezpiecznego napięcia.

## Definicja kategorii pomiarowej


- **KAT II** : Obwody bezpośrednio podłączone do instalacji niskonapięciowej.  
Przykład: zasilanie urządzeń AGD i narzędzi ręcznych.
- **KAT III** : Obwody zasilające w instalacjach budynków.  
Przykład: tablica rozdzielcza, wyłączniki, stacjonarne maszyny lub urządzenia przemysłowe.
- **KAT IV** : Obwody źródłowe zasilania niskonapięciowego budynków.  
Przykład: doprowadzenie energii, liczniki i urządzenia zabezpieczające.

# 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odwiedź naszą stronę internetową, aby pobrać instrukcję obsługi urządzenia:  
[www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instrukcja\\_obslugi\\_F607.pdf](http://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instrukcja_obslugi_F607.pdf)



## 2. PREZENTACJA

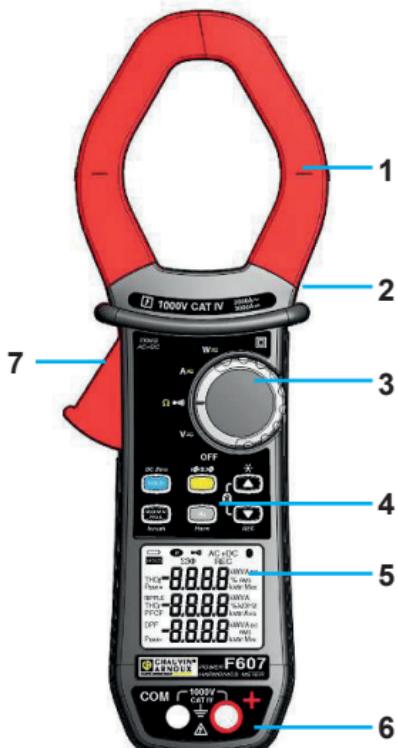

| Ozn. | Opis   |
|------|--|
| 1    | Szczęki z oznaczeniami śródkującymi (patrz zasady podłączania) |
| 2    | Osłona   |
| 3    | Przelącznik  |
| 4    | Przyciski funkcji  |
| 5    | Wyświetlacz  |
| 6    | Styki  |
| 7    | Spust  |

## 2.1. PRZEŁĄCZNIK


Przełącznik ma pięć pozycji. Aby przejść do funkcji **V~**, **Ω**, **A~**, **W~**, należy ustawić przełącznik na wybranej funkcji. Każde położenie jest sygnalizowane dźwiękiem. Funkcje opisano w tabeli poniżej.

|            |  |
|------------|--|
| <b>OFF</b> | Tryb WYŁ. – Wyłączenie cęgowego miernika uniwersalnego   |
| <b>V~</b>  | Pomiar napięć (V) AC, DC, AC+DC  |
| <b>Ω</b>   | Test ciągłości <b>•   </b> , pomiar oporu <b>Ω</b>   |
| <b>A~</b>  | Pomiar natężenia (A) AC, DC, AC+DC   |
| <b>W~</b>  | Pomiar mocy (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Obliczanie współczynnika mocy (PF), współczynnik przemieszczenia mocy (DPF), energii |

## 2.2. PRZYCISKI KLAWIATURY

|   |  |
|---|--|
| <br><b>HOLD</b>     | Pamięć wartości, blokada wyświetlania<br>Kompensacja zera Adc / Aac+dc / Wdc / Wac+dc  |
|                     | Wybór typu pomiaru (AC, DC, AC+DC)<br>Wybór pomiaru jednofazowego i trójfazowego   |
|                     | Włączanie lub wyłączanie podświetlenia wyświetlacza<br>Przewijanie w górę rzędów harmonicznych lub ekranów wyników w W, MAX/MIN/PEAK<br>Włączanie lub wyłączanie bezprzewodowego przesyłania danych Bluetooth (ustawienie ▼)       |
| <br><b>Inrush</b> | Włączanie lub wyłączanie trybu MAX/MIN/PEAK<br>Włączanie lub wyłączanie trybu INRUSH w A   |
|                   | Pomiar częstotliwości (Hz), współczynników harmonicznych (THD) i rzędów harmonicznych<br>Włączanie lub wyłączanie trybu licznika energii   |
| <br><b>REC</b>    | Przewijanie w dół rzędów harmonicznych lub ekranów wyników w W, MAX/MIN/PEAK<br>Włączanie lub wyłączanie zapisu bieżących danych w pamięci<br>Włączanie lub wyłączanie bezprzewodowego przesyłania danych Bluetooth (ustawienie ▲) |

## 2.3. WYSWIETLACZ

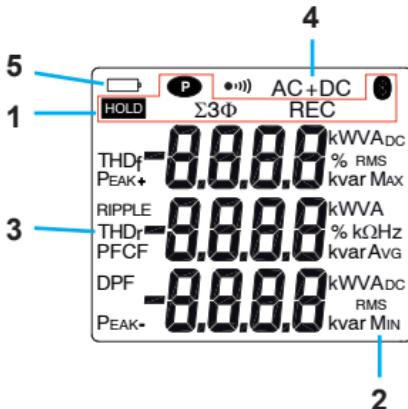

| Ozn. | Funkcja                                   |
|------|---|
| 1    | Wyświetlanie wybranego trybu (przyciski)  |
| 2    | Wyświetlanie wartości i jednostek pomiaru |
| 3    | Wyświetlanie określonych ilości           |
| 4    | Rodzaj pomiaru (przemienny lub stały)     |
| 5    | Wskazanie zużycia baterii                 |


| Symbol      | Opis   |
|-------------|--|
| AC          | Przemienne (natężenie lub napięcie)                        |
| DC          | Stale (natężenie lub napięcie)                             |
| AC+DC       | Przemienne i stale (natężenie lub napięcie)                |
| <b>HOLD</b> | Zapis w pamięci wartości i podtrzymanie wskazania          |
| RMS         | Wartość skuteczna  |
| MAX         | Wartość RMS maksymalna                                     |
| MIN         | Wartość RMS minimalna                                      |
| AVG         | Wartość RMS średnia  |
| PEAK+       | Wartość szczytowa maksymalna                               |
| PEAK-       | Wartość szczytowa minimalna                                |
| Σ3Φ         | Pomiar mocy całkowitej w układzie trójfazowym symetrycznym |
| V           | Wolt   |
| Hz          | Hertz  |
| W           | Wat  |
| A           | Amper  |
| %           | Wartość procentowa   |
| Ω           | Om   |
| m           | Prefiks mili   |

| Symbol | Opis  |
|--------|---|
| k      | Prefiks kilo  |
| var    | Moc bierna  |
| VA     | Moc pozorna   |
| PF     | Współczynnik mocy   |
| DPF    | Współczynnik przemieszczania mocy ( $\cos \Phi$ )   |
| CF     | Współczynnik szczytu  |
| RIPPLE | (TĘTNIEŃSTWO) Współczynnik tętnienia (w DC)   |
| THDf   | Zniekształcenie harmoniczne całkowite w stosunku do podstawy                                  |
| THDr   | Zniekształcenie harmoniczne całkowite w stosunku do wartości skutecznnej rzeczywistej sygnału |
| REC    | Zapis w pamięci   |
|        | Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth   |
|        | Test ciągłości  |
|        | Wyświetlanie stałe (wyłącznik automatyczny wyłączony)   |
|        | Wskaźnik zużycia baterii  |

Symbol O.L (Over load - przeciążenie) wyświetla się, gdy przekroczono zakres wyświetlania.

## 2.4. STYKI

Styki są używane następująco:

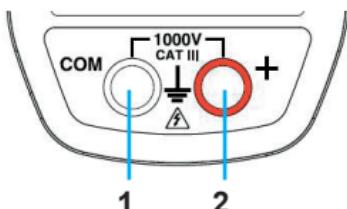


| Ozn. | Funkcja          |
|------|------------------|
| 1    | Styk zimny (COM) |
| 2    | Styk gorący (+)  |

### 3. MONTAŻ BATERII

Zamontować baterię dostarczoną z urządzeniem w następujący sposób:

- Za pomocą wkrętaka, odkręcić śrubę pokrywy (ozn. 1) z tyłu obudowy i otworzyć pokrywę;
- Włożyć baterię do zasobnika (ozn. 2) zgodnie z ich biegunowością;
- Zamknąć pokrywę i przykręcić do obudowy.

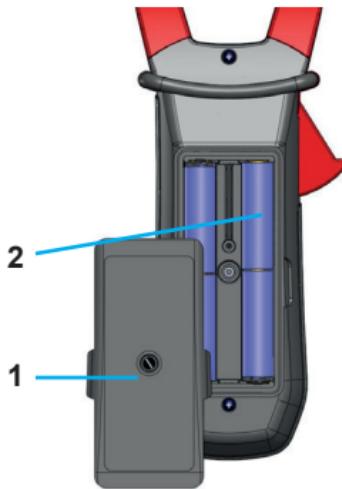

# ROMÂNĂ

Ați achiziționat un **clește multimetru F607**, iar noi vă mulțumim pentru încrederea acordată.

Pentru a utiliza la maximum aparatul dvs.:

- **cititi** cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare,
- **respectati** precauțiile privind utilizarea.



**ATENȚIE, PERICOL!** Operatorul trebuie să consulte instrucțiunile prezente de fiecare dată când întâlnește acest simbol de pericol.



Aplicare sau retragere autorizată pentru conductorii neizolați aflați sub tensiune periculoasă. Senzor de curent tip A conform IEC/EN 61010-2-032.



Baterie de 1,5 V.



Izolație dublă sau consolidată.



Marcajul CE indică conformitatea cu directivele europene privind „Tensiunea joasă”, „Compatibilitatea electromagnetică” și „Limitarea substanțelor periculoase RoHS” (2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE și 2015/863/UE).



Coșul de gunoi barat arată că, în cadrul Uniunii Europene, produsul face obiectul unei colectări selective, conform directivei DEEE 2012/19/EU: acest aparat nu trebuie tratat ca deșeu menajer.



C.a. – Curent alternativ.



C.a. și c.c. – Curent alternativ și continuu.



Împământare.



**ATENȚIE, risc de electrocutare.** Tensiunea aplicată pe piesele marcate cu acest simbol poate fi periculoasă.

# PRECAUȚII PRIVIND UTILIZAREA

Acest aparat este conform standardelor de siguranță IEC/EN 61010-2-032 pentru tensiuni de 1.000 V în categoria a III-a sau 600 V în categoria a IV-a, la o altitudine sub 2.000 m și în interior, cu un grad de poluare de cel mult 2.

Nerespectarea recomandărilor privind siguranță poate atrage după sine riscuri de electrocutare, incendiu, explozie și distrugere a aparatului și instalațiilor.

- Operatorul și/sau autoritatea responsabilă trebuie să citească cu atenție și să înțeleagă bine diversele precauții privind utilizarea.
- Dacă folosiți acest instrument într-un mod care nu este specificat, protecția pe care o asigură poate fi compromisă și, prin urmare, sunteți pus în pericol.
- Nu utilizați aparatul în atmosfere explozive sau în prezența gazelor sau emisiilor inflamabile.
- Nu utilizați acest aparat în rețele de tensiuni sau de categorii superioare celor menționate.
- Respectați tensiunile și intensitățile maxime aplicate între borne și în raport cu pământul.
- Nu utilizați aparatul dacă pare deteriorat, incomplet sau închis necorespunzător.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați ca izolația și cablurile, cutia și accesoriile să fie în stare bună. Orice element cu izolația deteriorată (chiar și parțial) trebuie reparat sau aruncat.
- Utilizați cabluri și accesoriile de tensiuni și categorii cel puțin egale cu cele ale aparatului. În caz contrar, un accesoriu de categorie inferioară reduce ansamblul clește + accesoriu la categoria accesoriului respectiv.
- Respectați condițiile de utilizare privind mediul ambient.
- Nu modificați aparatul și nici nu înlocuiți componente cu altele echivalente. Reparațiile sau reglajele trebuie efectuate de personal competent agreat.
- Înlocuiți bateria la apariția simbolului  pe afișaj. Deconectați toate cablurile înainte de a deschide capacul de acces la baterie.
- Utilizați protecții individuale de siguranță atunci când condițiile impun aceasta.
- Nu țineți mâinile aproape de bornele nefolosite ale aparatului.
- În timpul manevrării sondelor de verificare, cleștilor crocodil și cleștilor ampermetrii, nu puneti degetele dincolo de apărătoarea fizică.
- Ca măsură de siguranță și pentru a evita suprasarcinile repetitive pe intrările aparatului, se recomandă să nu efectuați operațiile de configurare decât în absența oricărei conectări la tensiuni periculoase.

## Definirea categoriilor de măsurare


- **CAT II** : Circuite conectate direct la instalația de joasă tensiune.  
Exemplu: alimentarea aparatelor electrocasnice și a utilajelor portabile.
- **CAT III** : Circuite de alimentare din instalația clădirii.  
Exemplu: tabloul de distribuție, disjunctoarele, utilajele sau aparatele industriale fixe.
- **CAT IV** : Circuite sursă din instalația de joasă tensiune a clădirii.  
Exemplu: intrările energiei, contoarele și dispozitivele de protecție.

# 1. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Intrați pe site-ul nostru pentru a descărca instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs.:  
[www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instruciuni\\_de\\_utilizare\\_F607.pdf](http://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instruciuni_de_utilizare_F607.pdf)



## 2. PREZENTARE

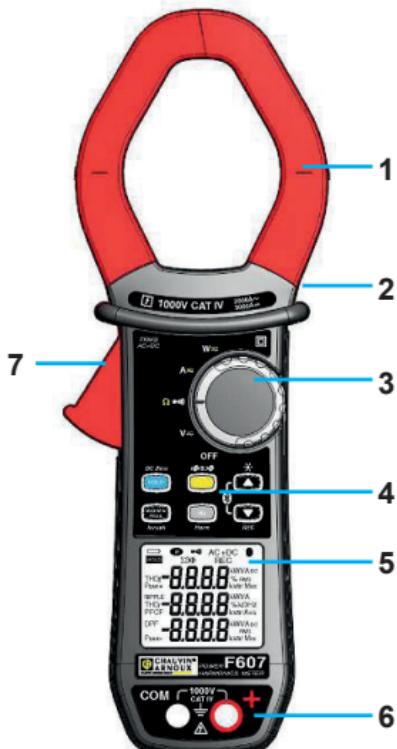

| Poz. | Denumire   |
|------|--|
| 1    | Fălcii cu repere de centrare (vezi principiile de conectare) |
| 2    | Apărătoare fizică  |
| 3    | Comutator  |
| 4    | Taste cu funcții   |
| 5    | Afisaj   |
| 6    | Borne  |
| 7    | Trägaci  |

## 2.1. COMUTATORUL


Comutatorul are cinci poziții. Pentru a accesa funcțiile **V~**, **Ω**, **A~**, **W~**, poziționați comutatorul pe funcția aleasă. Fiecare poziție este confirmată de un semnal sonor. Funcțiile sunt descrise în tabelul de mai jos.

|            |  |
|------------|--|
| <b>OFF</b> | Modul OFF – Opreste cleștele multimetreu   |
| <b>V~</b>  | Măsurarea tensiunii (V) c.a., c.c., c.a.+c.c.  |
| <b>Ω</b>   | Test de continuitate  , măsurarea rezistenței $\Omega$              |
| <b>A~</b>  | Măsurarea intensității (A) c.a., c.c., c.a.+c.c  |
| <b>W~</b>  | Măsurarea puterilor (W, VAR, VA) c.a., c.c. c.a.+c.c.<br>Calcularea factorului de putere (PF), a factorului de deplasare a puterii (DPF), a energiei |

## 2.2. TASTELE

|   |  |
|---|--|
|                     | Stocarea valorilor, blocarea afișajului<br>Compensarea zeroului Adc / AAC+DC / WDC / WAC+DC  |
|                     | Selectarea tipului de măsurători (c.a., c.c., c.a.+c.c.)<br>Selectarea măsurării monofazate și trifazate   |
|                     | Activarea sau dezactivarea retroiluminării afișajului<br>Derularea în sus a rangurilor armonicelor sau a ecranelor cu rezultate în W, MAX/MIN/VÂRF<br>Activarea sau dezactivarea transferului fără fir Bluetooth (combinat în ▼)               |
| <br><i>Inrush</i> | Activarea sau dezactivarea modului MAX/MIN/PEAK (VÂRF)<br>Activarea sau dezactivarea modului INRUSH pentru A   |
|                   | Măsurarea frecvenței (Hz), a nivelelor armonice (THD) și a rangurilor armonicelor<br>Activarea sau dezactivarea modului de contorizare a energiei  |
|                   | Derularea în jos a rangurilor armonicelor sau a ecranelor cu rezultate în W, MAX/MIN/VÂRF<br>Activarea sau dezactivarea înregistrării datelor curente în memorie<br>Activarea sau dezactivarea transferului fără fir Bluetooth (combinat în ▲) |

## 2.3. AFIȘAJUL

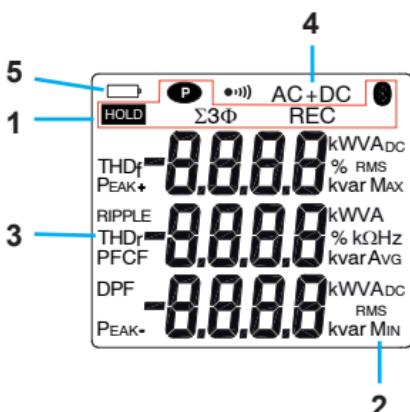

| Poz. | Functie  |
|------|--|
| 1    | Afișarea modurilor selectate (taste)                 |
| 2    | Afișarea valorii și a unităților de măsură           |
| 3    | Afișarea unor cantități specifice                    |
| 4    | Natura măsurătorii (current alternativ sau continuu) |
| 5    | Indicator de baterie descărcată                      |


| Simboluri   | Denumire  |
|-------------|---|
| AC          | Alternativ (current sau tensiune)                     |
| DC          | Continuu (current sau tensiune)                       |
| AC+DC       | Alternativ și continuu (current sau tensiune)         |
| <b>HOLD</b> | Stocarea valorilor și menținerea afișajului           |
| RMS         | Valoarea eficace                                      |
| MAX         | Stocarea valorilor și menținerea afișajului           |
| MIN         | Valoarea eficace minimă                               |
| AVG         | Valoarea eficace medie                                |
| PEAK+       | Valoarea de vârf maximă                               |
| PEAK-       | Valoarea de vârf minimă                               |
| Σ3Φ         | Măsurarea puterilor totale pentru trifazat echilibrat |
| V           | Volti   |
| Hz          | Herti   |
| W           | Wați  |
| A           | Amperi  |
| %           | Procentaj   |
| Ω           | Ohmi  |
| m           | Prefix mili   |

| Simboluri   | Denumire  |
|---|---|
| k   | Prefix kilo   |
| var   | Putere reactivă   |
| VA  | Putere aparentă   |
| PF  | Factor de putere  |
| DPF   | Factor de deplasare al puterii ( $\cos \Phi$ )                                |
| CF  | Factor de vârf  |
| RIPPLE  | Nivelul de ondulație (în c.c.)  |
| THDf  | Distorsiunea armonică totală în raport cu fundamentala                        |
| THDr  | Distorsiunea armonică totală în raport cu valoarea eficace reală a semnalului |
| REC   | Înregistrare în memorie   |
|  | Comunicare fără fir Bluetooth   |
|  | Test de continuitate  |
|  | Afișaj permanent (oprirea automată dezactivată)                               |
|  | Indicator de baterie descărcată   |

Simbolul O.L (Over load) este afișat atunci când este depășită capacitatea de afișare.

## 2.4. BORNELE

Bornele sunt utilizate după cum urmează:

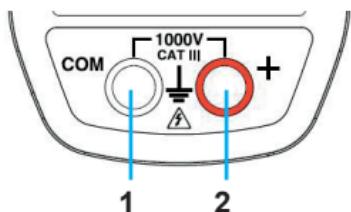


| Poz. | Funcție                |
|------|------------------------|
| 1    | Bornă punct rece (COM) |
| 2    | Bornă punct cald (+)   |

### 3. MONTAREA BATERIILOR

Plasați bateria furnizată împreună cu aparatul după cum urmează:

- Cu ajutorul unei șurubelnite, desfaceți șurubul capacului (poz. 1) situat în partea din spate a cutiei și deschideți capacul;
- Puneți bateriile în locașul lor (poz. 2) respectând polaritatea;
- Închideți la loc capacul și înșurubați-l pe cutie.

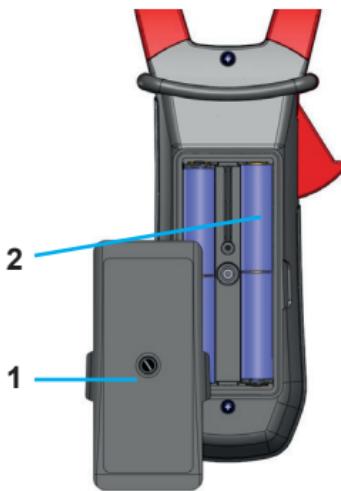

# ČEŠTINA

Právě jste si pořídili **klešťový multimetr F607** a my vám za nákup děkujeme.

Aby váš přístroj fungoval co nejlépe :

- **přečtěte** si pozorně tuto příručku uživatele,
- **dodržujte** bezpečnostní opatření při jeho používání.



**POZOR, NEBEZPEČÍ!** Obsluha si musí přečíst tento návod pokaždé, když se setká s tímto symbolem nebezpečí.



Použití nebo sejmání povoleno na vodičích pod nebezpečným napětím. Snímač proudu typu A podle IEC/EN 61010-2-032.



1,5 V baterie.



Dvojitá nebo vyztužená izolace.



Značka CE označuje shodu s evropskou směrnicí pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU, směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu 2014/30/EU a směrnicí o omezení nebezpečných látek RoHS 2011/65/EU a 2015/863/EU.



Přeškrnutá popelnice znamená, že v Evropské unii výrobek podléhá třídění odpadu v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU: toto zařízení se nesmí likvidovat jako domovní odpad.



AC – střídavý proud.



AC a DC – střídavý a stejnosměrný proud.



Uzemnění.



**VAROVÁNÍ**, riziko zasažení elektrickým proudem. Napětí na součástech označených tímto symbolem může být nebezpečné.

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním normám IEC/EN 61010-2-032 pro napětí 1000 V v kategorii III nebo 600 V v kategorii IV při nadmořské výšce do 2000 m, ve vnitřním prostředí se stupněm znečištění max. 2.


Účelem těchto bezpečnostních pokynů je zajistit bezpečnost osob a náležitý provoz zařízení. Jestliže měřicí přístroj není používán způsobem určeným v tomto technickém listu, může to být příčinou narušení ochrany zajišťované přístrojem.

- Obsluhující osoba a/nebo zodpovědná nadřízená osoba je povinna pečlivě si přečíst a jednoznačně pochopit všechna bezpečnostní opatření, která musí být přijímána při používání přístroje.
- Jestliže přístroj používáte jiným než určeným způsobem, může to narušit ochranu poskytovanou přístrojem, takže můžete být ohroženi.
- Přístroj nepoužívejte ve výbušném prostředí a v prostředí obsahujícím hořlavé plyny nebo kouř.
- Přístroj nepřipojujte k sítím, jejichž napětí nebo kategorie překračuje uvedené hodnoty, pro které je přístroj určen.
- Nepřekračujte maximální jmenovité napětí a proud mezi zdírkami a vzhledem k zemi.
- Přístroj nepoužívejte, pokud si nejste jisti tím, že je nepoškozený, úplný nebo řádně uzavřený.
- Před každým použitím zkонтrolujte stav izolace vodičů, pouzdra a příslušenství. Jakýkoliv díl s (i částečně) poškozenou izolací musí být předán k opravě nebo vyřazen jako odpad.
- Používejte vodiče a příslušenství dimenzované na jmenovité napětí, jejichž kategorie je shodná přinejmenším s kategorií přístroje. V opačném případě příslušenství nižší kategorie snižuje kategorii kombinace klešťového multimetru a příslušenství na kategorii příslušenství.
- Při použití dodržujte podmínky okolního prostředí.
- Na přístroji neprovádějte úpravy a nevyměňujte díly za „rovnocenné“. Opravy a seřízení smějí provádět jen kvalifikovaní a autorizovaní pracovníci.
- Baterii vyměňte, jakmile se na displeji objeví symbol . Před otevřením krytky přihrádky pro baterii odpojte všechny vodiče.
- Jestliže to podmínky vyžadují, používejte osobní ochranné prostředky.
- Ruce a oděv udržujte v bezpečné vzdálenosti od nepoužitých zdírek přístroje.
- Při manipulaci s testovacími sondami, krokodýlovými svorkami a klešťovými ampérmetry nestrkejte prsty za mechanický chránič prstů.
- Jako bezpečnostní opatření a ochranu před opakovaným přetížením vstupů přístroje doporučujeme provádět operace konfigurování jen na přístroji odpojeném od všech nebezpečných napětí.

## Definice kategorií měření

- **CAT II** : Obvody přímo připojené k nízkonapěťovému rozvodu.  
Příklad: napájení domácích elektrických spotřebičů a přenosného elektrického náradí.
- **CAT III** : Napájecí obvody v domovních rozvodech.  
Příklad: rozváděcí panely, jističe, pevně nainstalované průmyslové stroje nebo zařízení.
- **CAT IV** : Obvody napájející nízkonapěťové domovní rozvody.  
Příklad: napájecí vedení, měřicí přístroje a ochranná zařízení.

# 1. POPIS PŘÍSTROJE

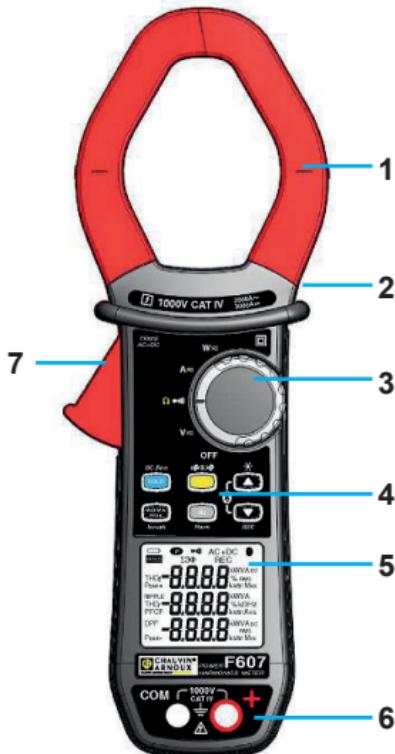

| Položka | Označení   |
|---------|--|
| 1       | Čelisti se středicími značkami<br>(viz zásady pro připojení) |
| 2       | Mechanická zábrana   |
| 3       | Přepínač   |
| 4       | Funkční tlačítka   |
| 5       | Zobrazovací jednotka   |
| 6       | Zdířky   |
| 7       | Spoušť   |

## 1.1. PŘEPÍNAČ


Přepínač má pět poloh. Jednotlivé funkce **V~**, **Ω**, **A~**, **W~** zapnete nastavením přepínače na příslušný symbol. Jednotlivá nastavení jsou potvrzena zvukovým signálem. Funkce jsou popsány v následující tabulce.

|            |  |
|------------|--|
| <b>OFF</b> | Režim VYPNUTO – kleštový multimeter je vypnutý   |
| <b>V~</b>  | Měření napětí (V) AC, DC, AC+DC  |
| <b>Ω</b>   | Test spojitosti , měření odporu $\Omega$   |
| <b>A~</b>  | Měření proudu (A) AC, DC, AC+DC  |
| <b>W~</b>  | Měření výkonu (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Výpočet účiníku (PF), činitele posunu výkonu (DPF) a energie |

## 1.2. TLAČÍTKA NA KLÁVESNICI

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>DC Zéro</b><br> | Uložení hodnot, vypnutí displeje<br>Korekce chyby nuly ADC / AAC+DC / WDC / WAC+DC  |
| <b>1Φ/Σ3Φ</b><br>  | Volba typu měření (AC, DC, AC+DC)<br>Volba jednofázového nebo třífázového měření  |
|                    | Zapnutí nebo vypnutí podsvícení zobrazovací jednotky<br>Přetáčení pořadí harmonických nebo stránek s výsledky nahoru v režimech W, MAX/MIN/PEAK<br>Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového přenosu Bluetooth (pomocí ▼)   |
|                    | Zapnutí nebo vypnutí režimu MAX/MIN/PEAK (MAX./MIN./ŠPIČKA)<br>Zapnutí nebo vypnutí režimu INRUSH (NÁRAZ) v A   |
|                    | Měření frekvence (Hz), celkového harmonického zkreslení (THD) a pořadí harmonických<br>Zapnutí nebo vypnutí režimu měření energie   |
|                    | Přetáčení pořadí harmonických nebo stránek s výsledky dolů v režimech W, MAX/MIN/PEAK<br>Zapnutí nebo vypnutí zapisování aktuálních dat do paměti<br>Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového přenosu Bluetooth (pomocí ▲) |

### 1.3. ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

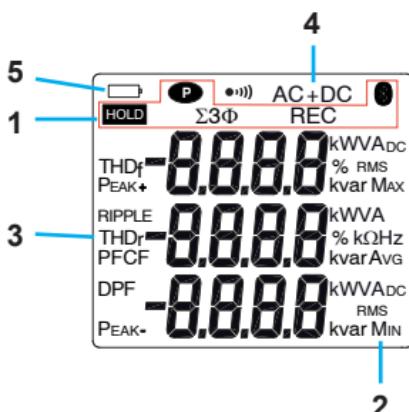

| Položka | Funkce                                |
|---------|---------------------------------------|
| 1       | Zobrazení vybraných režimů (tlačítka) |
| 2       | Zobrazení naměřené hodnoty a jednotky |
| 3       | Zobrazení konkrétních množství        |
| 4       | Typ měření (AC nebo DC)               |
| 5       | Ukazatel vybití baterie               |


| Symbol      | Označení  |
|-------------|---|
| AC          | Střídavý proud nebo napětí                                |
| DC          | Stejnosměrný proud nebo napětí                            |
| AC+DC       | Střídavý a stejnosměrný proud nebo napětí                 |
| <b>HOLD</b> | Uložení hodnot do paměti a uchování informací na displeji |
| RMS         | Efektivní (RMS) hodnota                                   |
| MAX         | Maximální efektivní (RMS) hodnota                         |
| MIN         | Minimální efektivní (RMS) hodnota                         |
| AVG         | Střední efektivní (RMS) hodnota                           |
| PEAK+       | Maximální špičková hodnota                                |
| PEAK-       | Minimální špičková hodnota                                |
| Σ3Φ         | Měření vyváženého celkového třífázového výkonu            |
| V           | Volt  |
| Hz          | Hertz   |
| W           | Watt  |
| A           | Ampér   |
| %           | Procentuální podíl  |
| Ω           | Ohm   |
| m           | Předpona mili   |

| Symbol  | Označení  |
|---|---|
| k   | Předpona kilo   |
| var   | Jalový výkon  |
| VA  | Zdánlivý výkon  |
| PF  | Výpočet účiníku   |
| DPF   | Činitele posunu výkonu ( $\cos \Phi$ )  |
| CF  | Činitel amplitudy   |
| RIPPLE  | Zvlnění (v DC)  |
| THDf  | Celkové harmonické zkreslení vzhledem k základnímu                                |
| THDr  | Celkové harmonické zkreslení vzhledem ke skutečné efektivní (RMS) hodnotě signálu |
| REC   | Zapisování do paměti  |
|  | Bezdrátová komunikace Bluetooth   |
|  | Test spojitosti   |
|  | Trvalé zobrazení (automatické vypnutí deaktivováno)                               |
|  | Ukazatel vybití baterie   |

Symbol **O.L** (Over Load = přetížení) je zobrazen při překročení kapacity displeje.

## 1.4. ZDÍRKY

Použití zdírek je následující :

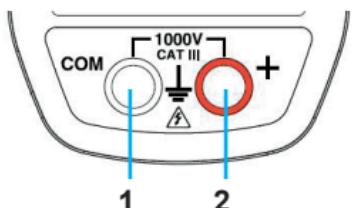


| Položka | Funkce                       |
|---------|------------------------------|
| 1       | Nulová zdírka ( <b>COM</b> ) |
| 2       | Fázová zdírka (+)            |

## 2. VLOŽENÍ BATERIÍ

Vložte baterii dodanou s přístrojem :

- Šroubovákem odšroubujte šroub krytky přihrádky pro baterii (1) na zadní straně přístroje a krytku sejměte;
- Do přihrádky vložte 4 baterie (2), přičemž dodržte polaritu;
- Zavřete krytku přihrádky a přišroubujte ji k pouzdrovi.

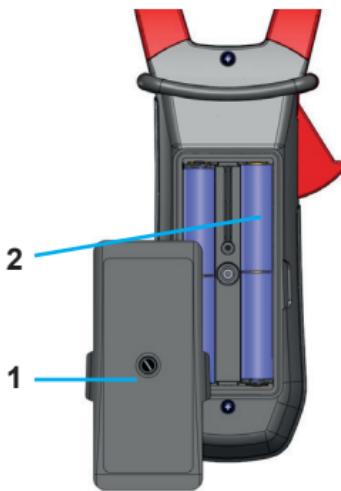

# РУССКИЙ ЯЗЫК

Благодарим Вас с приобретение **токоизмерительных клещей F607** и за доверие к нашим продуктам.

Чтобы использовать устройство наиболее эффективным способом:

- **прочитайте** внимательно это руководство по использованию,
- **соблюдайте** меры предосторожности при использовании.



**ВНИМАНИЕ**, риск ОПАСНОСТИ! Оператор должен обращаться к настоящему руководству каждый раз, когда встречается данный знак опасности.



Применение или вывод неизолированных или открытых проводов при опасном напряжении. Датчик тока типа А согласно IEC/EN 61010-2-032.



Батарейка 1,5 V.



Двойная или усиленная изоляция.



Маркировка CE указывает на соответствие положениям Европейской директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/UE, Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/UE, а также Директив по ограничению использования потенциально опасных веществ (RoHS) 2011/65/UE и 2015/863/UE.



Перечеркнутая корзина означает, что на территории Европейского Союза изделие является предметом раздельного сбора отходов согласно директиве DEEE 2012/19/EU. Данное оборудование не следует рассматривать как бытовые отходы



AC – переменный ток.



AC и DC – переменный и постоянный ток.



Земля.



**ВНИМАНИЕ**, риск поражения электрическим током. Напряжение, прикладываемое к деталям, обозначенным данным знаком, может представлять опасность.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данное устройство соответствует стандартам безопасности IEC/EN 61010-2-032 для напряжений от 1000 V категории III или 600 V категории IV на высотах ниже 2000 м в помещении с максимальной степенью загрязнения 2.


Несоблюдение правил техники безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, разрушению устройства и установок.

- Оператор и/или ответственное лицо должен внимательно прочитать и иметь хорошее понимание различных мер предосторожности при использовании.
- Если вы используете этот прибор способом, не соответствующим инструкциям, то защита может быть нарушена, и возникнуть опасная ситуация.
- Не используйте устройство во взрывоопасной атмосфере, при наличии горючих газов или паров.
- Не используйте устройство в сетях напряжения или для категорий выше, чем это указано.
- Соблюдайте максимальные напряжения и токи между клеммами и относительно земли.
- Не используйте устройство, если оно имеет повреждения, некомплектно или не закрывается.
- Перед каждым использованием проверяйте состояние изоляции шнуров, корпуса и аксессуаров. Любой элемент, изоляция которого повреждена (даже частично), должен быть направлен на ремонт или утилизацию.
- Используйте шнуры и аксессуары, имеющие напряжения и категории, как минимум, равные напряжениям и категориям устройства. В противном случае, аксессуар более низкой категории снижает категорию всего узла клещи - аксессуар до категории этого аксессуара.
- Соблюдайте условия окружающей среды, где используется устройство.
- Не модифицируйте устройство, не заменяйте компоненты эквивалентными. Ремонт или настройка должны выполняться уполномоченным компетентным персоналом.
- Заменяйте батарейку при появлении символа  на экране индикатора. Отсоедините все шнуры перед открытием отсека батарейки.
- Используйте средства индивидуальной защиты, когда это требуют соответствующие условия.
- Не держите руки вблизи неиспользуемых клемм устройства.
- При работе со щупами, зажимами типа "крокодил" и электроизмерительными клещами, пальцы не должны находиться за пределами устройства физической защиты.
- Для обеспечения безопасности и во избежание повторяющихся перегрузок на входах устройства, рекомендуется выполнять операции конфигурации при отсутствии какого-либо соединения с источником опасного напряжения.

## Определение категорий измерения

- **CAT II** : Цепи подключены непосредственно к установке низкого напряжения.  
Пример: питание бытовой электротехники и портативных приборов.
- **CAT III** : Цепи питания в установке здания.  
Пример: распределительный щит, выключатели, двигатели или стационарные промышленные устройства.
- **CAT IV** : Цепи установки низкого напряжения здания.  
Пример: устройства подачи энергии, счетчики и защитные устройства.

# 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

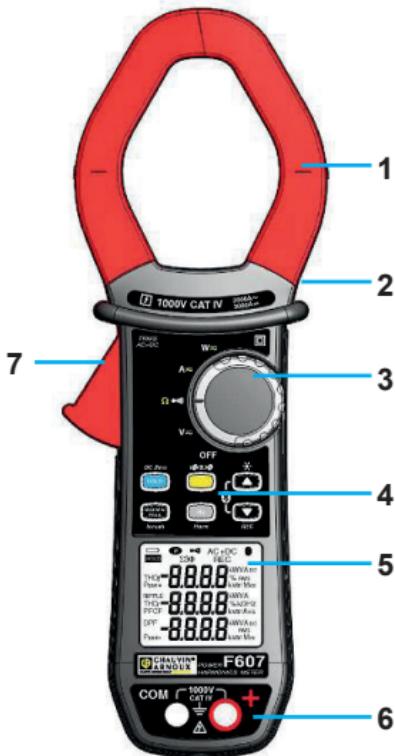

| № | Обозначение  |
|---|--|
| 1 | Щеки с центрирующей системой<br>(см. принципы подключения) |
| 2 | Устройство физической защиты                               |
| 3 | Переключатель  |
| 4 | Функциональные клавиши                                     |
| 5 | Индикатор  |
| 6 | Клеммы   |
| 7 | Собачка  |

## 1.1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


Переключатель имеет пять положений. Для выполнения функций **V~**, **Ω**, **A~**, **W~** установите переключатель в положение, соответствующее нужной функции. Каждой положение подтверждается звуковым сигналом. Функции описаны в таблице ниже.

|            |   |
|------------|---|
| <b>OFF</b> | Режим ВЫКЛ (OFF) Останов токоизмерительных клещей   |
| <b>V~</b>  | Измерение напряжения (V) AC, DC, AC+DC  |
| <b>Ω</b>   | Проверка целостности ), измерение сопротивления Ω   |
| <b>A~</b>  | Измерение тока (A) AC, DC, AC+DC  |
| <b>W~</b>  | Измерение мощности (W, var, VA) AC, DC, AC+DC<br>Расчет коэффициента мощности (PF), коэффициента сдвига мощности (DPF), энергии |

## 1.2. КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ

|  |   |
|--|---|
|  | Запоминание значений, блокировка вывода на экран<br>Компенсация нуля Adc / Aac+dc / Wdc / Wac+dc  |
|  | Выбор типа измерения (AC, DC, AC+DC)<br>Выбор измерения однофазного или трехфазного   |
|  | Включение или отключение подсветки индикатора<br>Перемещение к верхним гармоникам или экранам результатов в W, MAX/MIN/PEAK<br>Включение или выключение беспроводной передачи Bluetooth (в сочетании с ▼) |
|  | Включение или отключение режима МАКС/МИН/ПИК (MAX/MIN/PEAK)<br>Включение или отключение режима ПУСКОВОЙ (INRUSH) для A  |
|  | Измерение частоты (Гц), полного коэффициента гармоник (THD) и диапазона гармоник<br>Включение или отключение режима учета энергии   |
|  | Перемещение к нижним гармоникам или экранам результатов в W, MAX/MIN/PEAK<br>Включение и выключение записи данных в памяти<br>Включение или выключение беспроводной передачи Bluetooth (в сочетании с ▲)  |

### 1.3. ИНДИКАТОР

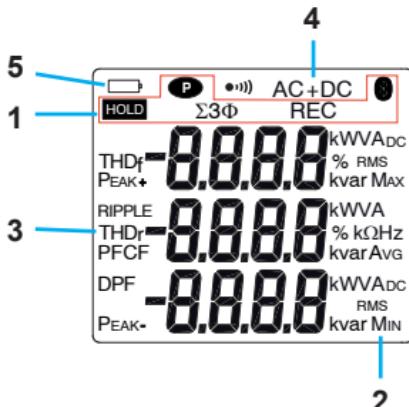

| № | Функция                                 |
|---|---|
| 1 | Отображение выбранных режимов (кнопки)  |
| 2 | Отображение значения и единиц измерения |
| 3 | Отображение определенных количеств      |
| 4 | Характер измерения (пер. или пост.)     |
| 5 | Индикация использования батареек        |


| Символы     | Обозначение                                       |
|-------------|---|
| AC          | Переменный (ток или напряжение)                   |
| DC          | Постоянный (ток или напряжение)                   |
| AC+DC       | Переменный и постоянный (ток или напряжение)      |
| <b>HOLD</b> | Запоминание значений и вывод на экран             |
| RMS         | Эффективное значение                              |
| MAX         | Максимальное эффективное значение (RMS)           |
| MIN         | Минимальное эффективное значение (RMS)            |
| AVG         | Среднее значение RMS                              |
| PEAK+       | Максимальное пиковое значение                     |
| PEAK-       | Минимальное пиковое значение                      |
| Σ3Ф         | Измерение трехфазной симметричной полной мощности |
| V           | Вольт   |
| Hz          | Герц  |
| W           | Ватт  |
| A           | Ампер   |
| %           | Процент   |
| Ω           | Ом  |

| Символы | Обозначение  |
|---------|--|
| m       | милли  |
| k       | кило   |
| var     | Реактивная мощность  |
| VA      | Полная мощность  |
| PF      | Коэффициент мощности   |
| DPF     | Коэффициент сдвига мощности ( $\cos \Phi$ )                                    |
| CF      | Коэффициент амплитуды  |
| RIPPLE  | Амплитуда пульсаций (в DC)   |
| THDf    | Полное искажение гармоник относительно основной                                |
| THDr    | Полное искажение гармоник относительно истинного эффективного значения сигнала |
| REC     | Запись в память  |
|         | Беспроводная связь Bluetooth   |
|         | Проверка целостности   |
|         | Индикация Постоянный (автоматический останов выключен)                         |
|         | Индикатор использования батарейки  |

Символ О.Л (перегрузка) выводится на экран при слишком большой мощности отображения.

## 1.4. КЛЕММЫ

Клеммы используются следующим образом:

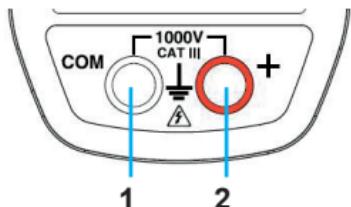


| № | Функция               |
|---|-----------------------|
| 1 | Холодная клемма (COM) |
| 2 | Горячая клемма (+)    |

## 2. ВСТАВКА БАТАРЕЙ

Поместите в устройство батарейку, входящую в комплект поставки, следующим образом :

- С помощью отвертки, открутите винт отсека (1) на задней части корпуса, откройте отсек;
- Поместите батарейки на свое место (2), соблюдая полярность;
- Закройте отсек и завинтите винт на корпусе.

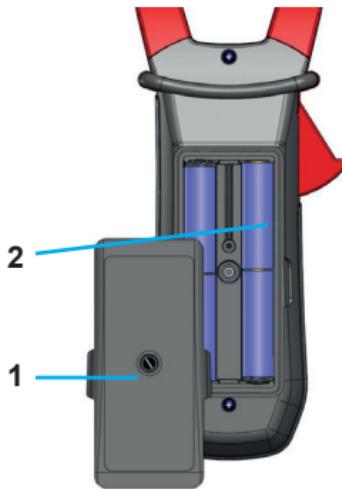







## FRANCE

**Chauvin Arnoux**

12-16 rue Sarah Bernhardt  
92600 Asnières-sur-Seine  
Tél : +33 1 44 85 44 85  
Fax : +33 1 46 27 73 89  
[info@chauvin-arnoux.com](mailto:info@chauvin-arnoux.com)  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

## INTERNATIONAL

**Chauvin Arnoux**

Tél : +33 1 44 85 44 38  
Fax : +33 1 46 27 95 69

**Our international contacts**

[www.chauvin-arnoux.com/contacts](http://www.chauvin-arnoux.com/contacts)



**CHAUVIN  
ARNOUX**